

Cjelovita obnova potresom oštećene građevine javne namjene u Sisku uz usporedni proračun nosivosti i uporabivosti

Namjesnik, Mihael

Master's thesis / Diplomski rad

2024

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University North / Sveučilište Sjever**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:858766>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-09-28**




Repository / Repozitorij:

[University North Digital Repository](#)



SVEUČILIŠTE SJEVER
SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN

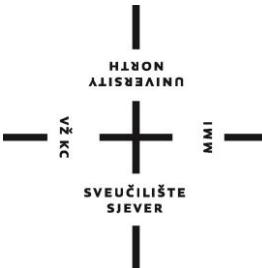

DIPLOMSKI RAD br.

**CJELOVITA OBNOVA POTRESOM OŠTEĆENE
GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE U SISKU UZ
USPOREDNI PRORAČUN NOSIVOSTI I
UPORABIVOSTI**

Mihael Namjesnik

Varaždin, lipanj 2024.

SVEUČILIŠTE SJEVER
SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN
Studij Graditeljstva



DIPLOMSKI RAD br.

**CJELOVITA OBNOVA POTRESOM OŠTEĆENE
GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE U SISKU UZ
USPOREDNI PRORAČUN NOSIVOSTI I
UPORABIVOSTI**

Student:
Mihael Namjesnik, 1220/336D

Mentor:
doc. dr. sc. Matija Orešković

Varaždin, lipanj 2024.

Prijava diplomskega rada

Definiranje teme diplomskega rada i povjerenstva

ODJEL Odjel za graditeljstvo

STUDIJ diplomski sveučilišni studij Graditeljstvo

PRIступник Mihail Namjesnik

MATIČNI BROJ 1220/336D

DATUM 19.03.2024.

KOLEGIJ Revitalizacije, konzervacije i restauracije građevina

NASLOV RADA

Cjelovita obnova potresom oštećene građevine javne namjene

u Sisku uz usporedni proračun nosivosti i uporabivosti

NASLOV RADA NA ENGL. JEZIKU

Complete reconstruction of the earthquake-damaged public building

in Sisak with a comparative calculation of bearing capacity and usability

MENTOR

dr. sc. Matija OREŠKOVIĆ

ZVANJE izvr.prof.

ČLANOVI POVJERENSTVA

1. prof.dr.sc. Božo SOLDO

2. izv.prof.dr.sc. Matija OREŠKOVIĆ

3. izv.prof..dr.sc. Aleksej ANISKIN

4. izvr.prof.dr.sc. Bojan ĐURIN

5.

Zadatak diplomskega rada

BROJ 100/GRD/2024

OPIS

Tema ovog diplomskega rada je cjelovita obnova zgrade javne namjene u Sisku, čija je konstrukcija oštećena prilikom potresa koji su se dogodili dana 28. i 29. prosinca 2020.

Za cijelovitu obnovu zgrade diplomski rad sadrži: fotodokumentaciju oštećenja sa pozicijama na grafičkim prilozima postojećeg stanja, analizu opterećenja, statički proračun, skice detalja tehničkih rješenja, procjenu troškova, grafički prilozi novog stanja.

Ovaj rad sadrži dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti inženjerskim programom 3muri. Pomoću programa proračun je izvršen za dva modela građevine: postojeće stanje i novo stanje. Procjena troškova za cijelovitu obnovu temeljena je na cijenama iz programa mjera obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije.



ZADATAK URUČEN

09.03.2024.

POTPIS MENTORA

J. Štormer

Zahvala

Veliku zahvalnost dajem svom mentoru doc. dr. sc. Matiji Oreškoviću na znanstvenoj i stručnoj pomoći, trudu i uloženom vremenu pri izradi ovog diplomskog rada.

Zahvaljujem se svim profesorima Odjela za graditeljstvo Sveučilišta Sjever za sva održana predavanja i prenesenom stručnom znanju.

Zahvaljujem se svojoj obitelji: majci Željki, ocu Danijelu, bratu Ivanu i sestri Elizabeti, te baki Ruži, obitelji Mihoci i zaručnici Heleni na potpori i razumijevanju u periodu izrade diplomskog rada i općenito na potpori tijekom studiranja.

Mihael Namjesnik

Popis korištenih kratica

a_{gr}	horizontalno vršno ubrzanje tla
α	indeks znatnog oštećenja konstrukcije
b	širina
C25/30	razred čvrstoće betona
cm	centimetar
cm^2	centimetar kvadratni
cm^3	centimetar kubni
DL	granično stanje ograničenog oštećenja
EMS	europска makroseizmička ljestvica
€	euro
FRCM	tkaninom ojačan mort
h	visina
kN	kilonjutn
mm	milimetar
SD	granično stanje znatnog oštećenja
T	period
UHS	upravljanje hitnim situacijama

Sažetak

Tema ovog diplomskog rada je cjelovita obnova zgrade javne namjene u Sisku, čija je konstrukcija oštećena prilikom potresa koji su se dogodili dana 28. i 29. prosinca 2020. Hitnim pregledom, uporabljivost predmetne građevine prema razini oštećenjima (UHS) je N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja.

Za cjelovitu obnova zgrade diplomski rad sadrži: fotodokumentaciju oštećenja sa pozicijama na grafičkim prilozima postojećeg stanja, analizu opterećenja, statički proračun, skice detalja tehničkih rješenja, procjenu troškova, grafički prilozi novog stanja.

Stanje građevine odnosno oštećenja nakon potresa su sljedeća: blaga do umjerena oštećenja nekonstruktivnih elemenata (pregradnih zidova), pukotine na nadvojima, pukotine na spoju zidova i međukatne konstrukcije. Najveće oštećenje nalazi se na drugom katu gdje spada urušeni dio zabatnog zida.

Ovaj rad sadrži dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti inženjerskim programom 3muri. Pomoću programa proračun je izvršen za dva modela građevine: postojeće stanja i novo stanje.

Procjena troškova za cjelovitu obnovu temeljena je na cijenama iz programa mjera obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije.

Ključne riječi: potres, oštećenje, 3muri, sanacija

Abstrack

The topic of this thesis is the complete renovation of a public building in Sisak, which was structurally damaged during the earthquakes on December 28 and 29, 2020. An urgent inspection classified the building's usability as N2 – Unusable – due to damage.

For the complete renovation, the thesis includes photo documentation of the damage with positions marked on graphical attachments of the current state, load analysis, static calculation, sketches of technical solution details, cost estimation, and graphical attachments of the new state.

The building's condition post-earthquake includes mild to moderate damage to non-structural elements (partition walls), cracks in the lintels and cracks at the junction of walls and floor structures. The most significant damage is on the second floor, where part of the gable wall has collapsed.

This thesis provides proof of mechanical resistance and stability using the engineering program 3muri. Calculations were performed for two models of the building: the existing state and the new state.

The cost estimation for the complete renovation is based on prices from the Programme of Measures for the Reconstruction of Earthquake-Damaged Buildings in the Sisak-Moslavina County.

Keywords: earthquake, damage, 3muri, renovation

Sadržaj

1	Uvod	1
2	O građevini	2
3	Smjernice Konzervatorskog elaborata.....	3
4	Opis konstrukcije zgrade	4
5	Oštećenja na zidanim konstrukcijama.....	6
5.1	Oštećenja u prizemlju.....	8
5.2	Oštećenja na 1. katu	11
5.3	Oštećenja na 2. katu	14
5.4	Oštećenja na vanjskim zidovima.....	17
6	Utvrđena oštećenja na zgradi Sisačko-moslavačke županije	23
7	Analiza opterećanja	25
7.1	Stalno opterećenje	25
7.2	Uporabno opterećenje	26
7.3	Seizmičko djelovanje	27
8	3 muri	28
8.1	Model A	32
8.2	Model B	35
8.3	Usporedba modela A i modela B	39
9	Prijedlozi ojačanja konstrukcije	40
9.1	Ojačanje svodova i lukova FRCM sustavom.....	40
9.2	Pojačanje spojeva zidova iz dva smjera.....	41
9.3	Ojačanje zidova torkretnom oblogom.....	42
9.4	Povezivanje i ojačanje međukatnih konstrukcija sprezanjem postojećih drvenih grednika s AB tlačnom pločom d=8 cm	43
9.5	Ojačanje zidova FRCM sustavom.....	47
9.6	Izvedba novih ukrutnih AB zidova	47
9.7	Izvedba novih zabatnih zidova na razini potkovlja i 2. kata.....	47
10	Procjena troškova	48
11	Zaključak	49
12	Literatura	50
13	Popis slika	51
14	Popis tablica	53
15	Prilozi	54

1 Uvod

Zgrada Sisačko moslavačke županije, u kojoj se obavljaju svi važni poslovi područne, odnosno regionalne samouprave, jedna je od zgrada pogodjenih potresom na dane 28. i 29. prosinca 2020. godine. Potres, odnosno iznenadno i brzo podrhtavanje tla, na ovoj građevini javne namjene ostavilo je velika i trajna oštećenja koja su onemogućila njenu daljnju uporabu. U prvom djelu ovog rada izneseno je više informacija o samoj građevini nakon čega slijede fotografije nastale štete i opis stanja građevine nakon potresa.

Nadalje u radu nalaze se rezultati proračuna dvaju modela iste građevine: model A i model B. Model A predstavlja konstrukciju u izvornom stanju ujedno i konstrukciju koja ne zadovoljava analizama za granična stanja ograničenog oštećenja i za granična stanja znatnog oštećenja. Model B odnosi se na pojačanu konstrukciju tj. model koji zadovoljava uvijete svih analiza. Za dobivanje modela B potrebno je na postojećem modelu A odabrati zahvate sanacija na postojećim zidovima i međukatnoj konstrukciji. Za dokaz mehaničke otpornost i stabilnosti predmetne građevine kao i procjena seizmičke otpornosti modela A i B korišten je inženjerski program 3Muri. Program 3Muri vrši proračun građevine nelinearnom statičkom metodom koja se temelji na pomacima tzv. "pushover" analizi.

Potrebni zahvati na nosivoj konstrukciji za postizanje globalne seizmičke otpornosti konstrukcije definirani su u poglavljju „Prijedlozi ojačanja konstrukcije“. Navedeni zahvati popraćeni su kratkim opisom izvedbe kao i grafičkim prikazom. Elementi konstrukcije na kojima će se izvesti navedeni zahvati prikazani su kao dio priloga.

2 O građevini

Radi se o građevini Sisačko-moslavačke županije koja je zgrada javne namjene. U zgradu Sisačko-moslavačke županije smještene su uredske prostorije. Objekt se nalazi na raskrsnici Ulice Stjepana i Antuna Radića i Trga Ljudevita Posavskog. Objekt ima glavno pročelje okrenuto prema zapadu, koje je paralelno s građevinskom linijom susjednih objekata duž Ulice Stjepana i Antuna Radića. Sjeverno pročelje definira jugoistočni rub trga Ljudevita Posavskog, dok je istočno pročelje dio unutarnjeg dvorišta zgrade. Uz sjeverni i južni rub parcele nalaze se manji pomoćni objekti.



Slika 2.1 Prikaz zgrade – izvadak iz katastra

Zgrada je nepravilnog tlocrta u obliku slova „U“ te se sastoji od podruma, prizemlja, dva kata i potkrovija. Sam objekt prošao je kroz nekoliko faza gradnje. Prvobitno je sagrađena 1870. godine gdje se ispod najstarijeg dijela zgrade nalazi i podrum. 1900. godine se nadograđuje sjeverno krilo te građevina poprima „L“ oblik. Drugi kat nad cijelom zgradom je sagrađen 1948. godine. Naknadnim izvedenim južnim krilom tlocrt zgrade poprima današnji oblik. Iz arhivskih nacrta zgrade vidljiva je da se s vremenom pregrađivala prvobitna organizacija prostorija.

3 Smjernice Konzervatorskog elaborata

Zgrada Sisačko-moslavačke županije u Sisku nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, ali se nalazi unutar granica kulturnog dobra „Kulturno-povijesne cjeline grada Siska“.



Slika 3.1 Prikaz zgrade na karti Geoportala kulturnih dobara

Osnova organizacija prostorija nije izvorna tj. interijeri su bili podložni izmjenama i prilagodbama za uredske prostorije. Kako prostorna organizacija interijera nije izvorna, moguće je predvidjeti prostornu organizaciju ovisno o potrebama ojačanja konstrukcije.

Izvorna pročelja zgrade nisu sačuvana odnosno od izvornog pročelja ostali su uglovi pročelja naglašeni rustikom koja oponaša uglavni kamen. Bez obzira na pročelje lišeno izvorne strukture, preporuča se zadržavanje njezinog postojećeg stanja. Sanacijom pročelja mora se osigurati nosivost i stabilnost fasadnih zidova odnosno spriječiti mogućnost njihova odvajanja ili rušenja.


Za restauratorsku sanaciju potrebna je demontaža grba grada Siska koji se nalazi na glavnom pročelju.

4 Opis konstrukcije zgrade

Temeljna konstrukcija su trakasti temelji od pune opeke u širini zida.


Nosiva vertikalna konstrukcija sastoji se od zidanih zidova različitih debljina od 25 cm do 65 cm. Pregradni zidovi su također zadani zidovi debljine do 20 cm. Svi nosivi i pregradni zidovi su zidani iz pune opeke starog formata dim. 29x15x6,5 cm u vapnenom mortu.

Stropna konstrukcija iznad podruma su lukovi i svodovi od pune opeke. Slojevi stropne konstrukcije su redom: svod od opeke 15 cm, šuta, poluoblici u šuti 10 x 8 cm, daska 24 mm i parket 20 mm.

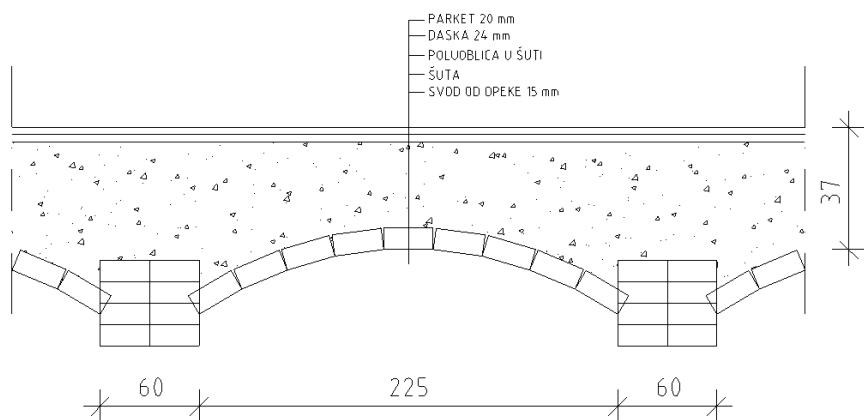

Slika 4.1 Prikaz stropne konstrukcije iznad podruma

Stropnu konstrukciju iznad dijela prizemlja također čine lukovi i svodovi od pune opeke, dok su stropna konstrukcija iznad dvije istočne prostorije sjevernog krila iznad prizemlja drveni grednici dimenzija b/h: 20/25 cm, na osnom razmaku od 90 cm.

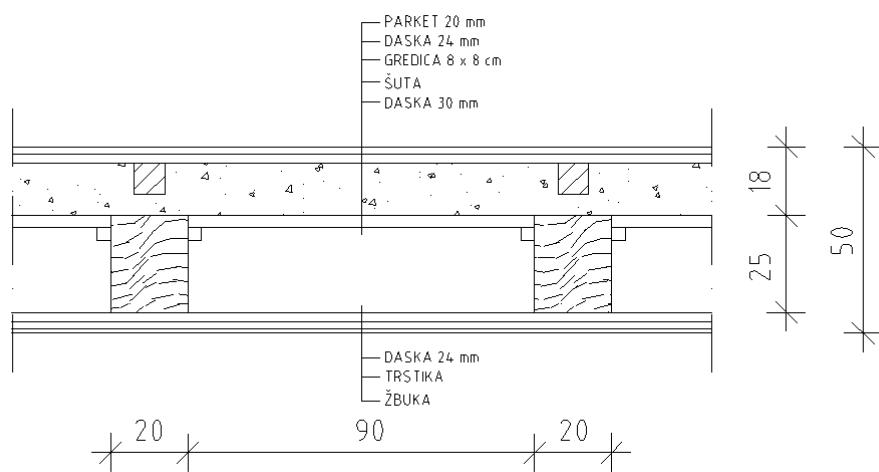


Slika 4.2 Prikaz stropne konstrukcije iznad dijela prizemlja

Međukatna konstrukcija etaža prvog i drugog kata te dijela prizemlja sastoji se od drvenih grednika sljedećih dimenzija:

iznad prizemlja: b/h: 25/35 cm, na osnom razmaku od 90 cm,

iznad 1. kata: b/h: 25/35 cm, na osnom razmaku od 90 cm,

iznad 2. kata: b/h: 16/22 cm, na osnom razmaku od 90 cm.

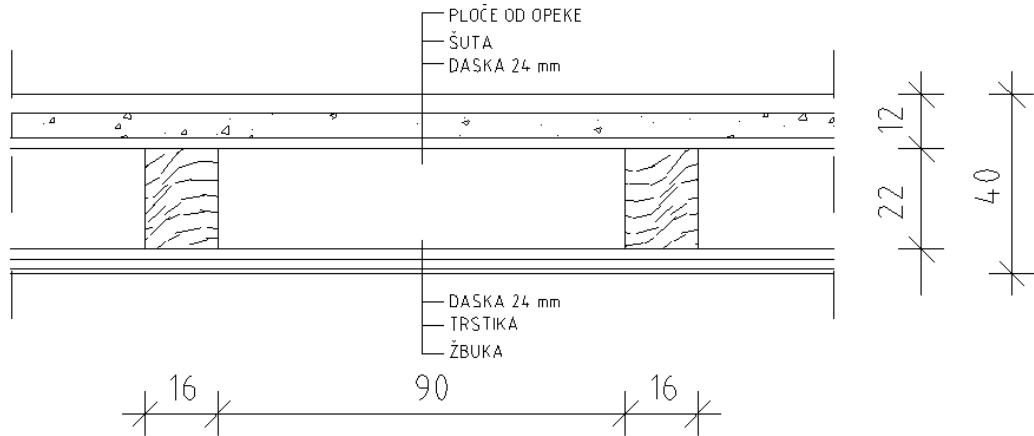

Slika 4.3 Prikaz stropne konstrukcije iznad 2. kata

Vertikalna komunikacija ostvaruje se unutarnjim trokrakim kamenim stubištem smještenim u središtu zgrade.

Krovište zgrade je klasična drvena dvostrešna konstrukcija s pokrovom od glinenog crijeva.

5 Oštećenja na zidanim konstrukcijama

Za procjenu oštećenja zidanih konstrukcija potreban je detaljan pregled zgrada, tj. pregledom ustanoviti oštećenja na nosivim i nenosivim elementima konstrukcije.


Fotografije s njihovim tlocrtnim pozicijama pridonose kao orijentir kod donošenja odluka o procjeni razini oštećenja i ukupnoj procjeni uporabljivosti zgrade. U ovom poglavlju su prikazana oštećenja odnosno pukotine u sljedećim smjerovima: horizontalno, vertikalno, dijagonalno, na sljedećim konstruktivnim elementima: zidovi, lukovi, svodovi.

Uporabljivost zgrade prema razini oštećenjima (UHS) može biti neuporabljivo, privremeno neuporabljivo i uporabljivo. Uporabljivost predmetne građevine prema razini oštećenjima (UHS) je N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja.



Slika 5.1 Oznake kategorije upotrebljivosti građevine

Na sljedećoj stranici, slika 5.2, daje shematski pregled stupnjeva oštećenja i najčešćih stanja konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata za zidane konstrukcije prema EMS-98 klasifikaciji.

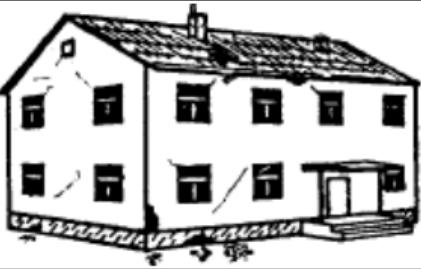Kategorija	Skica	Detaljan opis
-		<p>Neznatno do blago oštećenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - zanemarivo konstruktivno oštećenje - blago nekonstruktivno oštećenje <p>Vrlo tanke pukotine u ponekim zidovima Otpadanje malih komada žbuke Vrlo rijetko otpadanje pojedinačnih odvojenih dijelova zida</p>
=		<p>Umjereno oštećenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - blago konstruktivno oštećenje - umjereno nekonstruktivno oštećenje <p>Pukotine u brojnim zidovima Otpadanje većih komada žbuke Djelomično otkazivanje dimnjaka</p>
≡		<p>Značajno do teško oštećenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - umjereno konstruktivno oštećenje - teško nekonstruktivno oštećenje <p>Velike, razvedene pukotine u većini zidova Otpadanje crijeva Otkazivanje dimnjaka u razini krova Otkazivanja pojedinačnih nekonstruktivnih elemenata (pregradni, zabatni zidovi)</p>
IV		<p>Vrlo teško oštećenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - teško konstruktivno oštećenje - vrlo teško nekonstruktivno oštećenje <p>Značajno otkazivanje zidova Djelomično otkazivanje konstrukcija krovova i međukatnih konstrukcija</p>
V		<p>Otkazivanje</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrlo teško konstruktivno oštećenje <p>Potpuno ili gotovo potpuno rušenje</p>

Slika 5.2 Stupnjevi oštećenja za zidane zgrade prema EMS-98 klasifikaciji

5.1 Oštećenja u prizemlju



Slika 5.3 Prostorija 7. Horizontalna pukotina na zidu



Slika 5.4 Prostorija 13. Horizontalne i kose pukotine u nadvoju



Slika 5.5 Prostorija 16. Kose pukotine u nadvoju



Slika 5.6 Prostorija 19. Pukotina na spoju pregradnog zida i luka



Slika 5.7 Prostorija 24. Pukotina na spoju dva nosiva zida



Slika 5.8 Prostorija 26. Pukotina na pregradnim zidovima

5.2 Oštećenja na 1. katu



Slika 5.9 Prostorija 1. Pukotine na nadvoja



Slika 5.10 Prostorija 2. Dijagonalna pukotina ziđa



Slika 5.11 Prostorija 3. Oštećenje nadvoja



Slika 5.12 Prostorija 7. Dijagonalne pukotine iznad nadvoja



Slika 5.13 Prostorija 15. Oštećenje nadvoja



Slika 5.14 Prostorija 25. Rasprostranjene dijagonalne pukotine zida

5.3 Oštećenja na 2. katu



Slika 5.15 Prostorija 2. Dijagonalne pukotina na pregradnom zidu



Slika 5.16 Prostorija 4 pukotina na mjestu spoja 2 zida i međukatne konstrukcije



Slika 5.17 Prostorija 5.1. Pukotina na mjestu spoja pregradnog i nosivog zida



Slika 5.18 Prostorija 5.2. Dijagonalne i vertiklne pukotine na nosivom zidu



Slika 5.19 Prostorija 7 Pukotina na mjestu spojeva 2 zida i međukatne konstrukcije



Slika 5.20 Prostorija 16. pukotina na mjestu spojeva 2 zida i međukatne konstrukcije



Slika 5.21 Prostorija 17. Pukotina na mjestu spojeva 2 zida i međukatne konstrukcije


5.4 Oštećenja na vanjskim zidovima



Slika 5.22 Dugačka dijagonalna pukotina




Slika 5.23 Urušeni dio zabatnoga zida

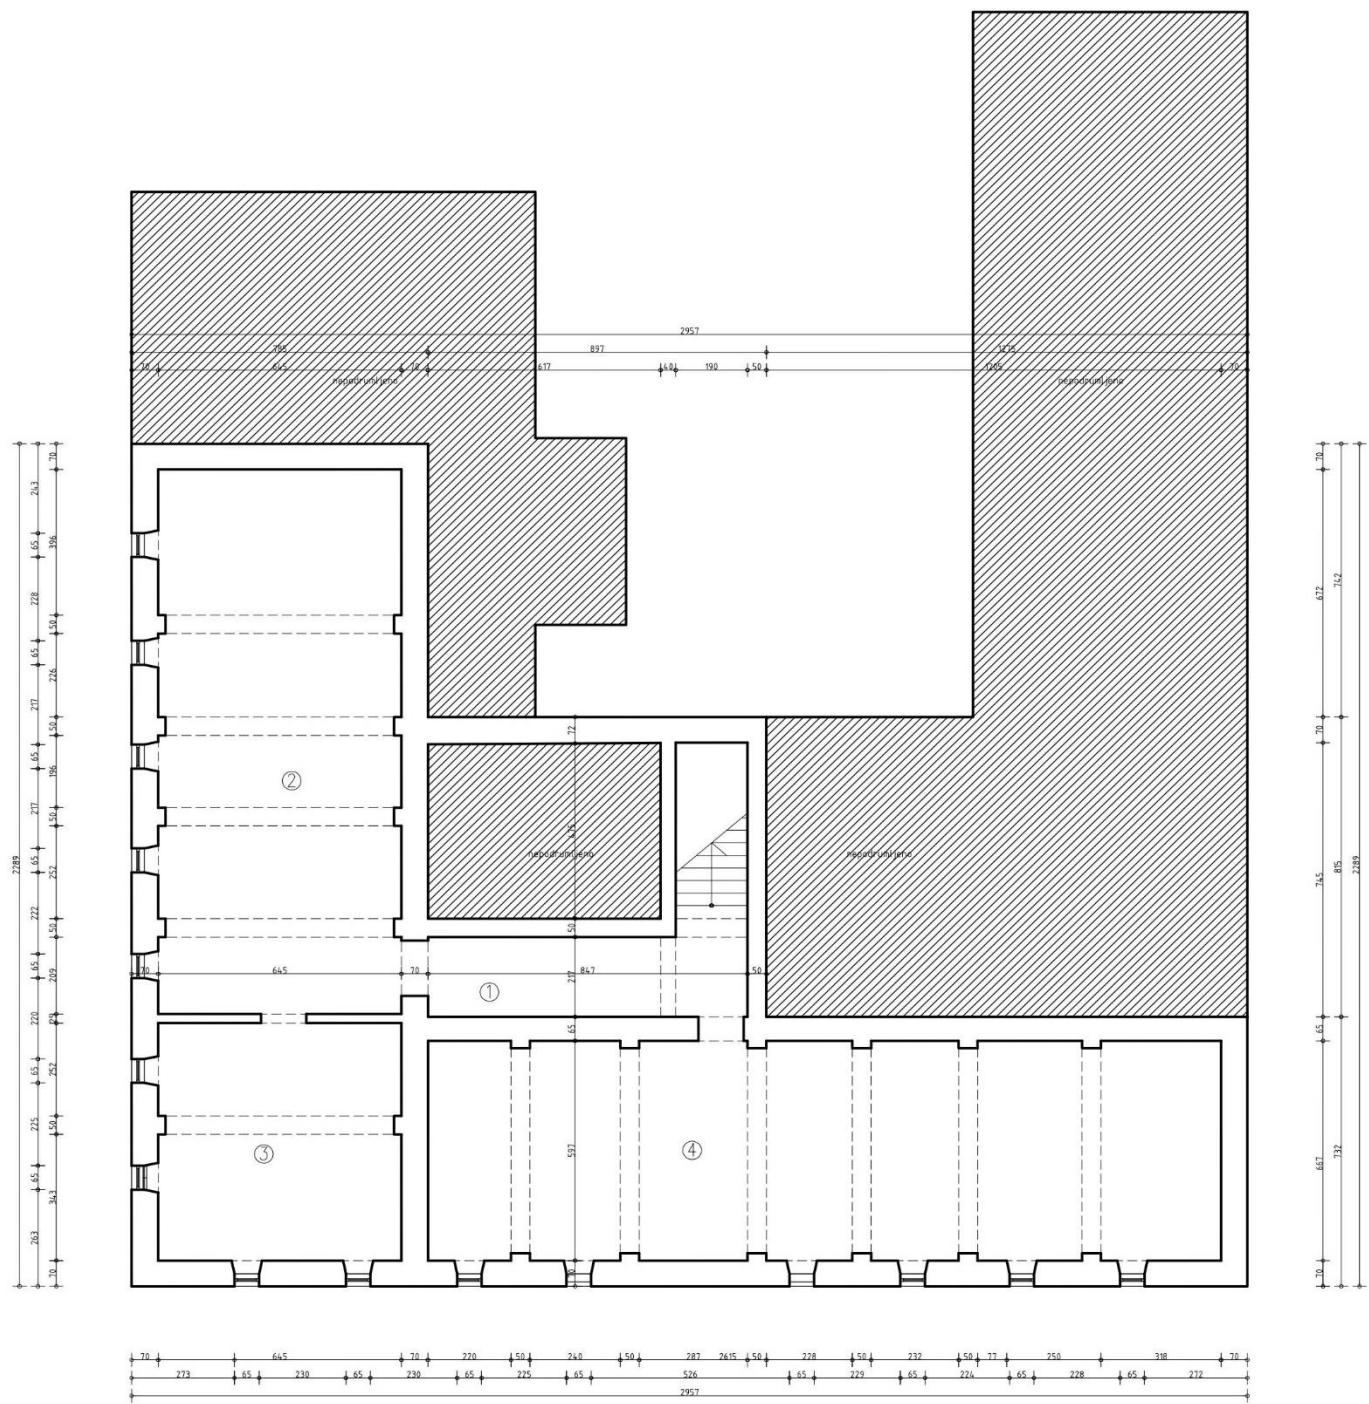


POSTOJEĆE STANJE
TLOCRT PODRUMA 1: 200



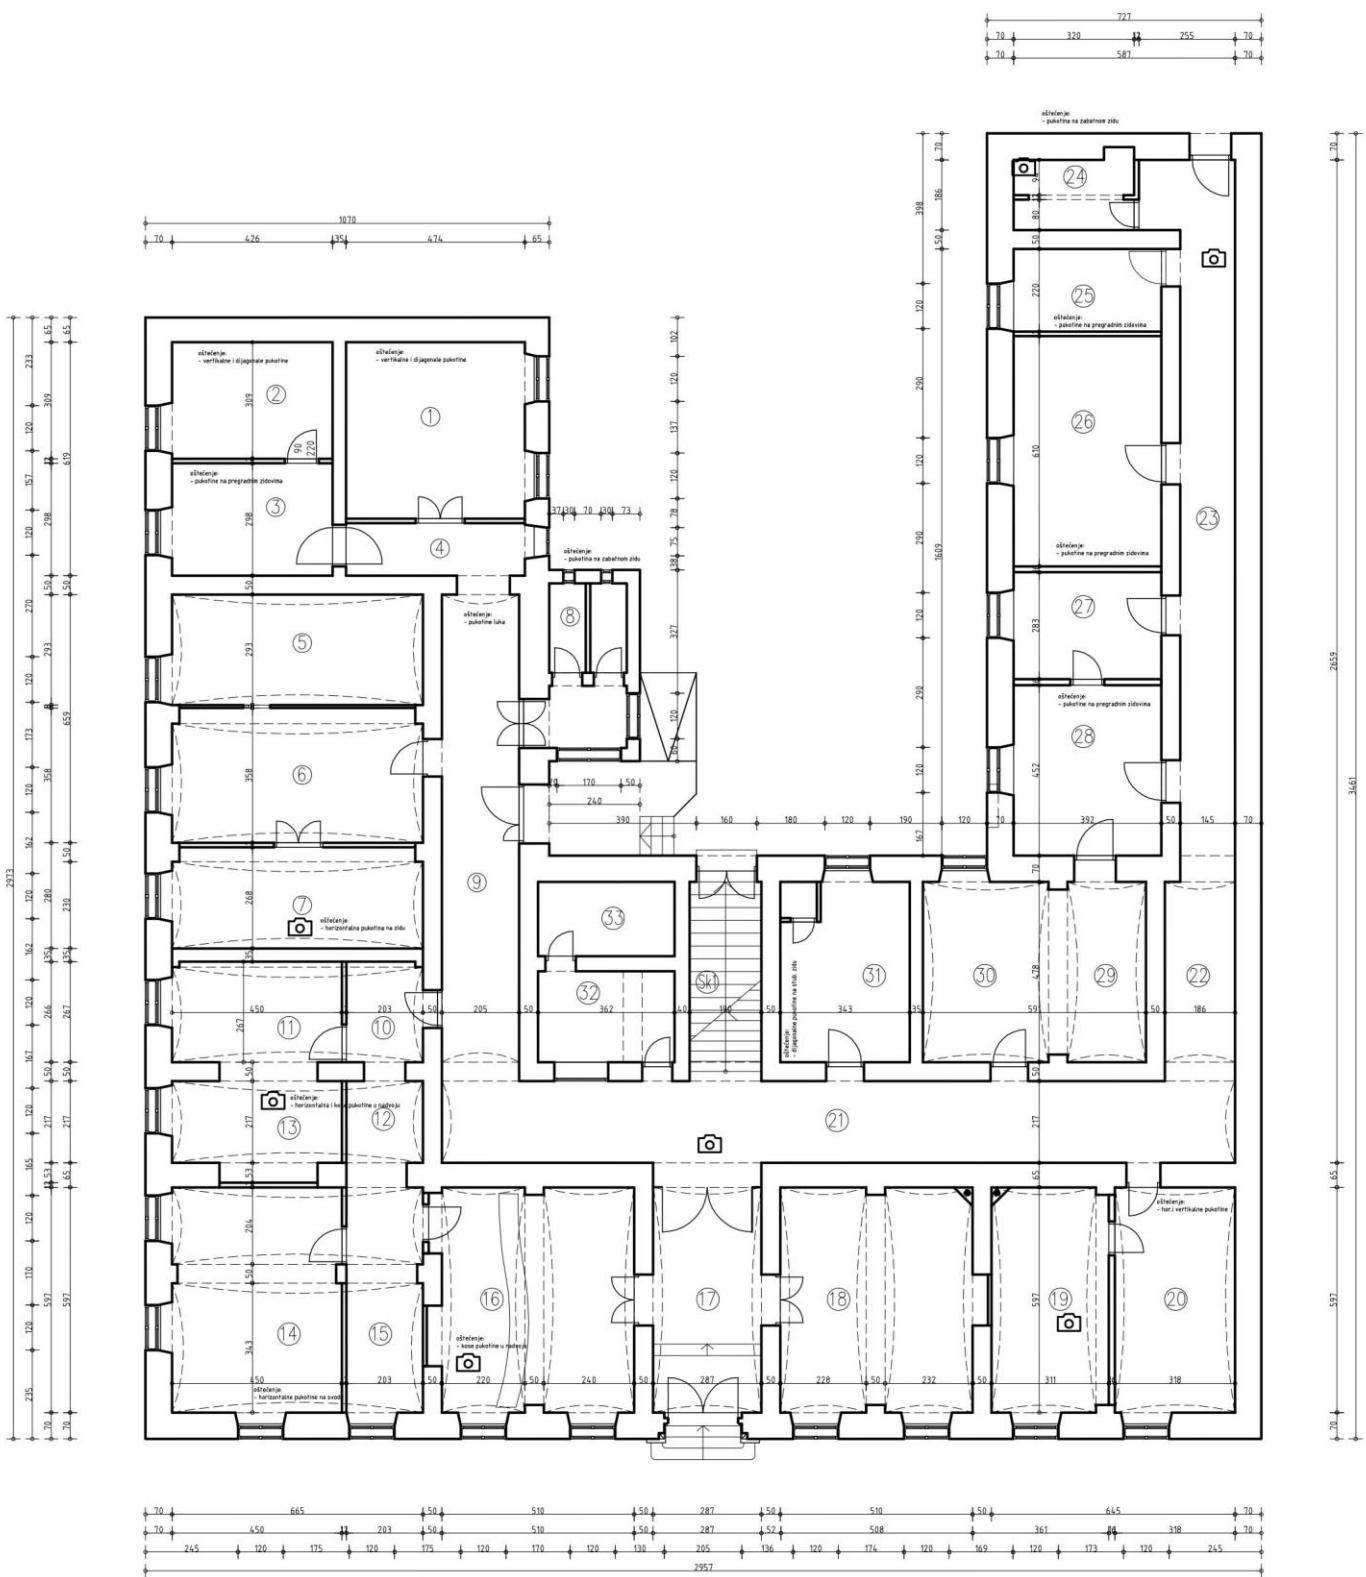


POSTOJEĆE STANJE
TLOCRT PRIZEMLJA 1:200



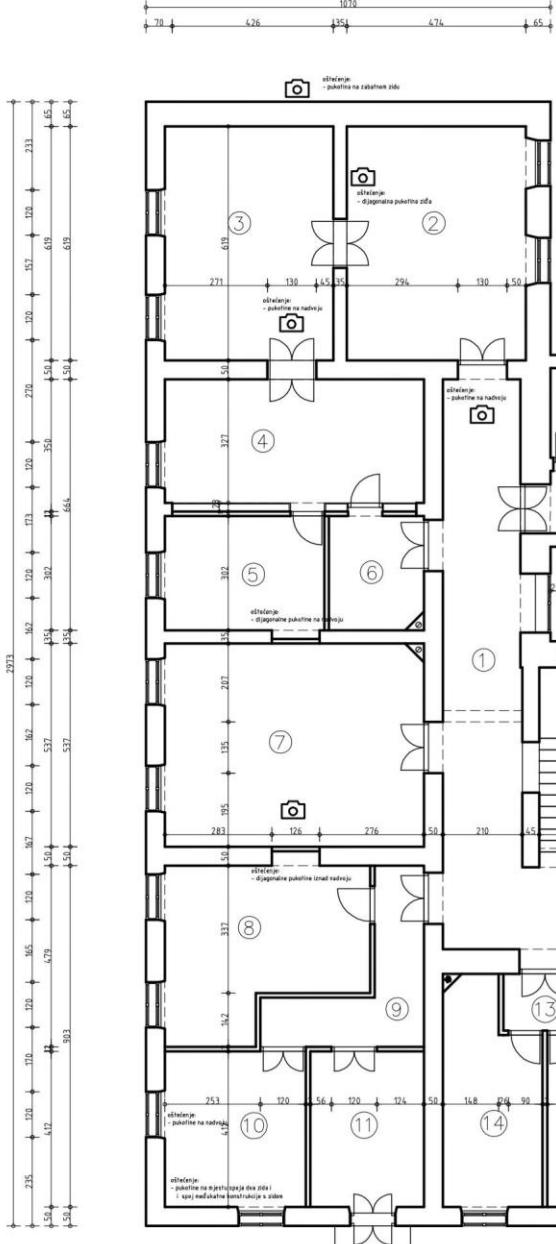

1070
70 676 4354 674 65

327 320 255 70
70 587 70

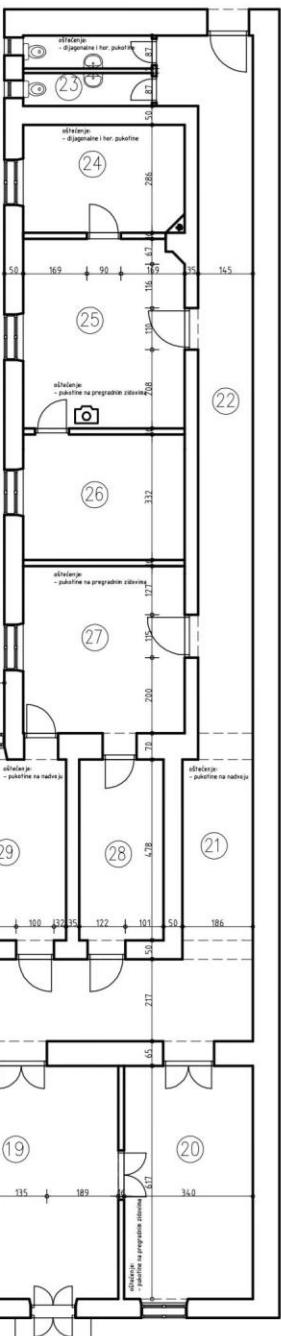


2957
50 685 373 300 50 560 592 582 340 70
50 120 175 120 175 120 176 120 176 120 176 120 173 120 245
50 120 175 120 175 120 176 120 176 120 176 120 173 120 245
50 120 175 120 175 120 176 120 176 120 176 120 173 120 245
50 120 175 120 175 120 176 120 176 120 176 120 173 120 245

2659
65 617
70 70
3461


POSTOJEĆE STANJE
TLOCRT 1. KATA 1:200



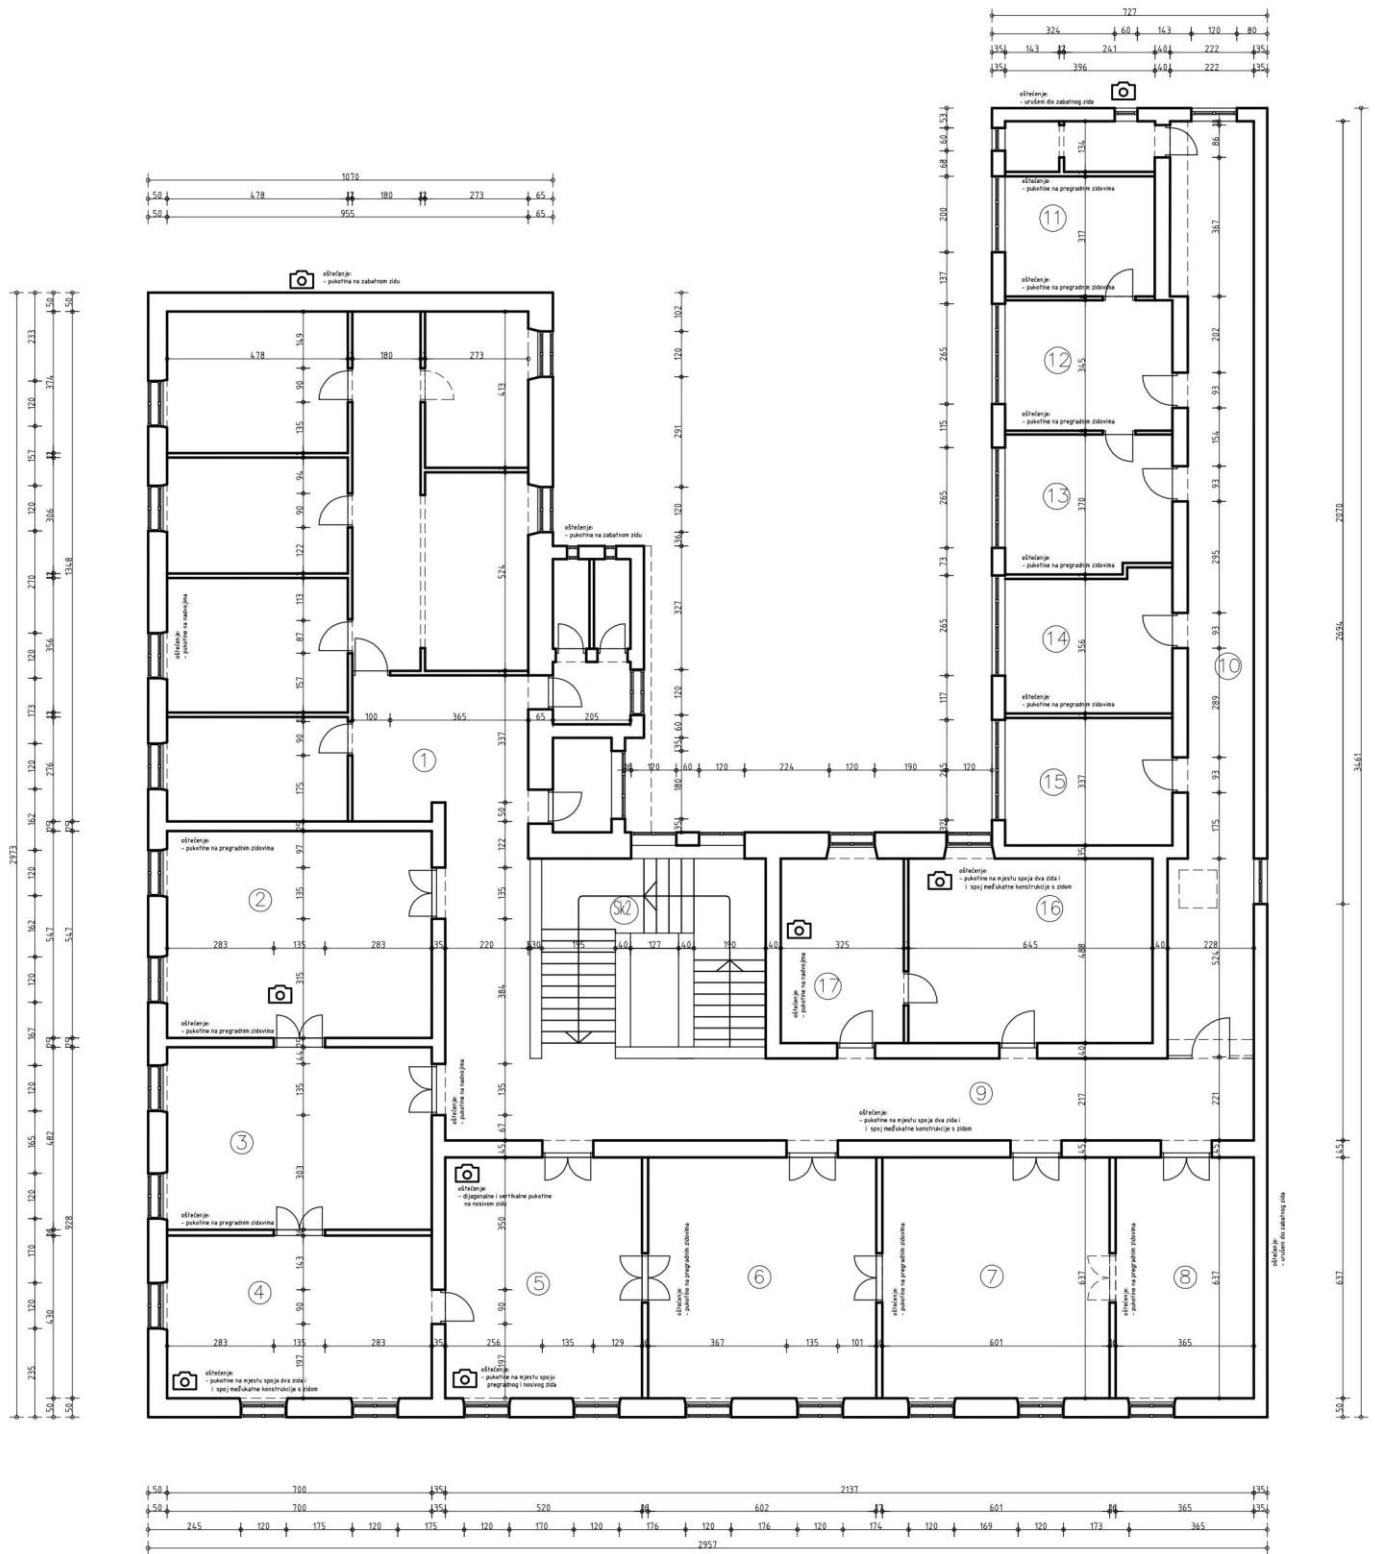

POSTOJEĆE STANJE
TLOCRT 2. KATA 1:200



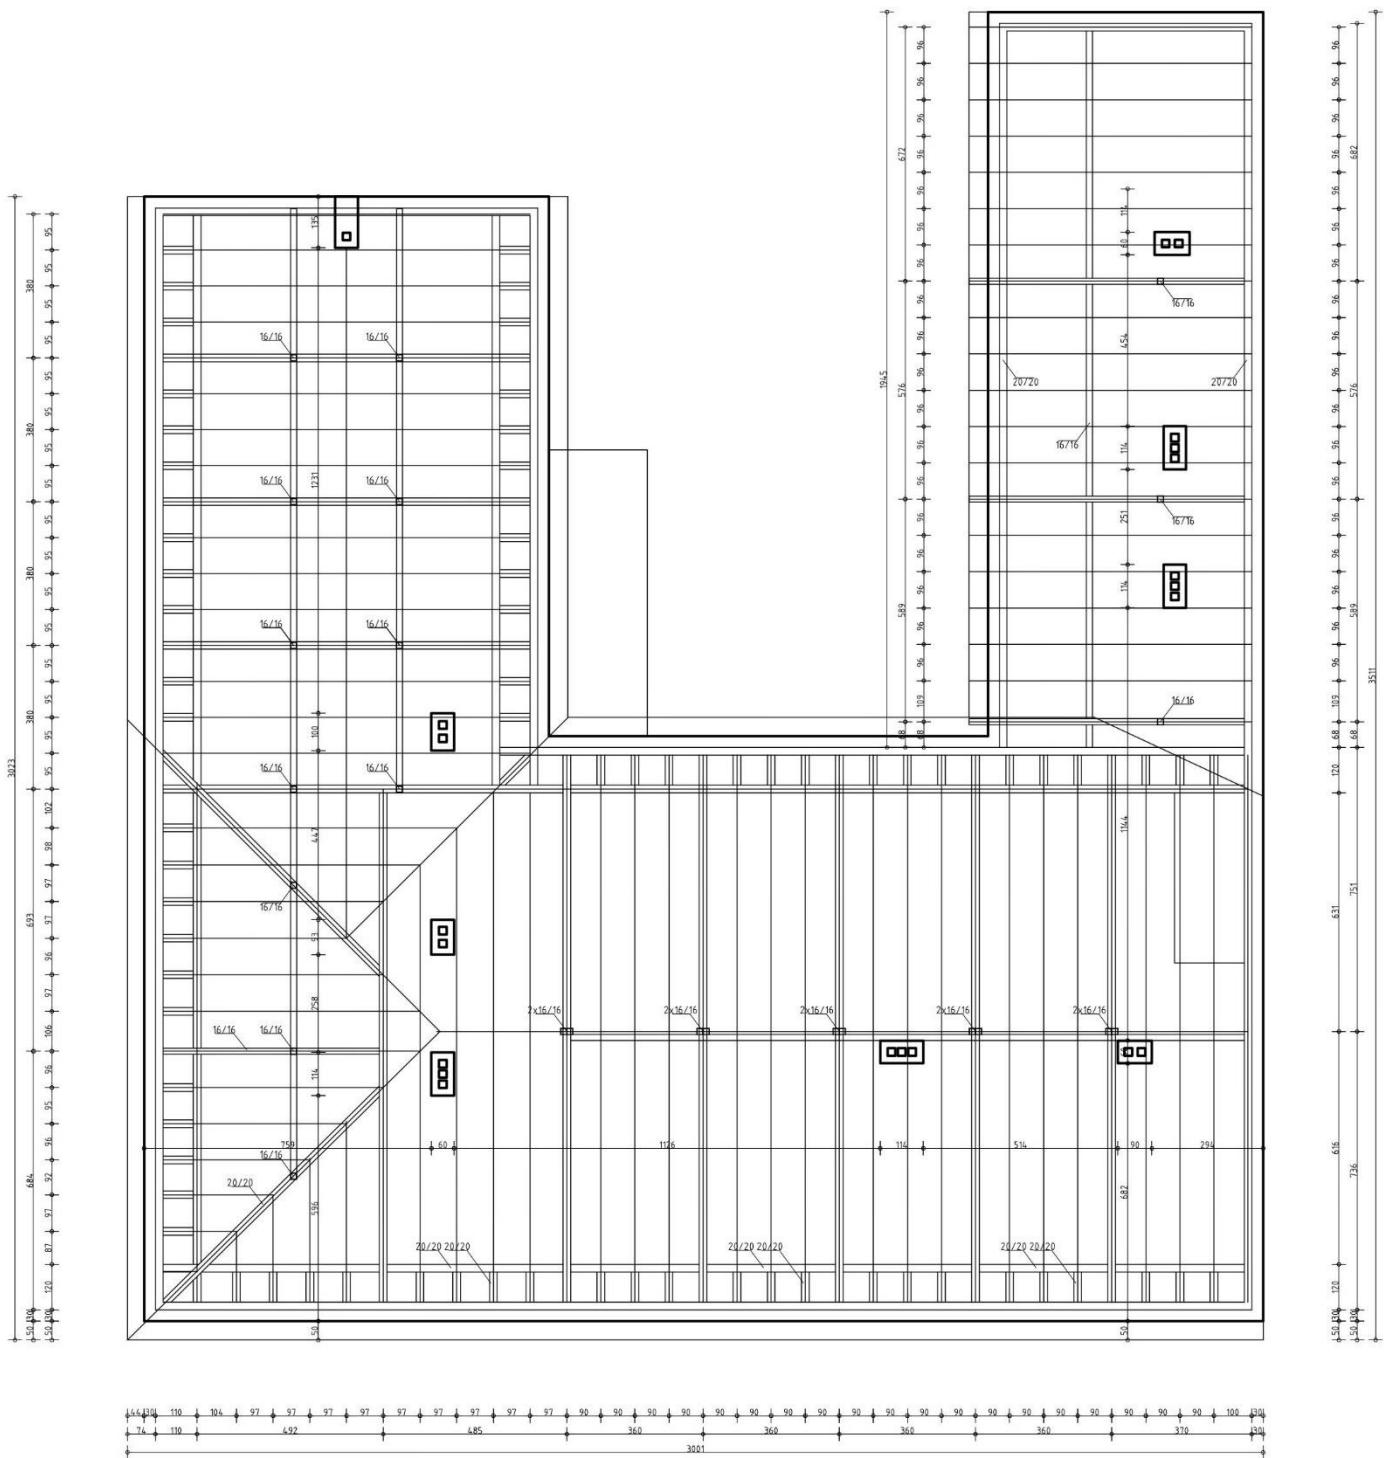

POSTOJEĆE STANJE
TLOCRT KROVIŠTA 1:200

6 Utvrđena oštećenja na zgradi Sisačko-moslavačke županije

Etaža prizemlja nema konstruktivnog oštećenja i ima blaga oštećenja nekonstruktivnih elemenata. Oštećenja koja se javljaju na razini prizemlja su pukotine na pregradnim zidovima, pukotine na nadvoju i luku.

Etaža prvog kata ima rasprostranjena blaga do umjerena oštećenja konstruktivnih elemenata i umjerene do teška oštećenja nekonstruktivnih elemenata. Oštećenja koja se javljaju na razini prvog kata su pukotine na pregradnim zidovima, pukotine na nadvoju, horizontalne pukotine na spoju zida i međukatne konstrukcije te pukotine na zabatnim zidovima.

Etaža drugog kata ima teška oštećenja nosivih elemenata i teška do vrlo teška oštećenja pregradnih zidova. U teško oštećenje 2. kata spada urušeni dio zabatnog zida i nadozida u razini potkrovlja, dijagonalne pukotine na nosivom zidu stubišta te pukotina na spoju zabatnih zidova.

S obzirom na oštećenja konstrukcije, odnosno duljinu i širinu pukotina u nosivim i ne nosivim zidovima na svim etažama, građevina se svrstava u razinu III prema EMS-98 klasifikaciji – umjerena konstruktivna oštećenja te teška nekonstruktivna oštećenja (pregradni zidovi, zabati).

Na temelju detaljnog pregleda zgrade može se zaključiti da je oštećena zgrada pogodna za obnovu tj. ojačanje. Prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) konstrukciju je potrebno ojačati minimalno za razinu 4 (cjelovita obnova konstrukcije).

Razine obnove	Zahtjev	Dokumentacija	Kategorije zgrada
Razina 1: popravak nekonstrukcijskih elemenata	Nekonstrukcijske elemente dovesti do razine lokalne nosivosti i stabilnosti, popravkom ili zamjenom oštećenog nekonstrukcijskog elementa. Potresna otpornost zgrade u cijelini popravkom Razine 1 se ne razmatra.	Za provedbu popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade potrebna je izrada elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata. Elaborat sadrži grafičke priloge, potrebne proračune, skice detalja tehničkih rješenja, fotografije, tehničke i druge opise.	– sve zgrade
Razina 2: popravak konstrukcije	Popravak potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz pojačanje kojima se postiže mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10% u 10 godina (povratni period 95 god.) za granično stanje znatnog oštećenja.	Izrađuje se građevinski projekt – projekt popravka građevinske konstrukcije zgrade. U ocjeni potresne otpornosti zgrade koja je sastavni dio građevinskog projekta iskazuje se omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.	– zgrade stambene, poslovne i stambeno-poslovne namjene te zgrade javne namjene sa srednjim posljedicama sloma koje su lakše oštećene u potresu
Razina 3: pojačanje konstrukcije	Pojačanje potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz primjenu metoda kojima se postiže povećanje mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja.	Izrađuje se građevinski projekt – projekt pojačanja građevinske konstrukcije zgrade. U ocjeni potresne otpornosti zgrade koja je sastavni dio građevinskog projekta iskazuje se omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.	Zgrade čija je potresna otpornost važna s obzirom na posljedice vezane s rušenjem (razred važnosti zgrade III prema nizu HRN EN 1998). Zgrade stambene, stambeno-poslovne i poslovne namjene te zgrade javne namjene koje su teže oštećene u potresu.
Razina 4: cjelovita obnova	Postizanje mehaničke otpornosti i stabilnosti prema pripadnim normama niza HRN EN 1998. Cjelovita obnova (poboljšanje, rekonstrukcija) potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz primjenu metoda kojima se postiže mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10% u 50 godina (povratni period 475 god.).	Izrađuje se građevinski projekt – projekt cjelovite obnove građevinske konstrukcije zgrade. U ocjeni potresne otpornosti zgrade koja je sastavni dio građevinskog projekta iskazuje se omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.	Zgrade čija je cjelovitost tijekom potresa od važnosti za širu zajednicu (zgrade razreda važnosti IV prema nizu HRN EN 1998).

Tablica 1 razina obnove konstrukcije

7 Analiza opterećanja

7.1 Stalno opterećenje

Kosi drveni krov

pokrov -glineni crijep	q= 1.00 kN/m ²
letve i kontra letve	q= 0.20 kN/m ²
drvena konstrukcija krovišta	q= 0.80 kN/m ²
Ukupno:	q= 2.00 kN/m²

Međukatna konstrukcija stropa drugog kata

završni sloj (parket/ker. pločice)	q= 0.46 kN/m ²
estrih (glazura)	q= 0.48 kN/m ²
sloj trstike (zvučna izolacija)	q= 0.24 kN/m ²
drveni grednici	-
sloj trstike (zvučna izolacija)	q= 0.24 kN/m ²
vapnena žbuka	q= 0.48 kN/m ²
instalacije	q= 0.10 kN/m ²
Ukupno:	q= 2.00 kN/m²

Međukatna konstrukcija stropa prvog kata i dijela prizemlja – drveni grednici

završni sloj (parket/ker. pločice)	$q= 0.46 \text{ kN/m}^2$
estrih (glazura)	$q= 0.48 \text{ kN/m}^2$
sloj trstike (zvučna izolacija)	$q= 0.24 \text{ kN/m}^2$
drveni grednici	-
sloj trstike (zvučna izolacija)	$q= 0.24 \text{ kN/m}^2$
vapnena žbuka	$q= 0.48 \text{ kN/m}^2$
instalacije	$q= 0.10 \text{ kN/m}^2$
Ukupno:	$q= 2.00 \text{ kN/m}^2$

Međukatna konstrukcija stropa dijela prizemlja i podruma – svodovi

završni sloj (parket/ker. pločice)	$q= 0.46 \text{ kN/m}^2$
estrih (glazura)	$q= 0.48 \text{ kN/m}^2$
sloj trstike (zvučna izolacija)	$q= 0.24 \text{ kN/m}^2$
Pruski svod – čelični profili i bačvasti opečni svod	-
sloj trstike (zvučna izolacija)	$q= 0.24 \text{ kN/m}^2$
vapnena žbuka	$q= 0.48 \text{ kN/m}^2$
instalacije	$q= 0.10 \text{ kN/m}^2$
Ukupno:	$q= 2.00 \text{ kN/m}^2$

7.2 Uporabno opterećenje

Kosi krov


Neprohodni krovovi, kategorija H $q= 0.6 \text{ kN/m}^2$

Međukatne konstrukcije

Kategorija A: stambene prostorije $q= 3.0 \text{ kN/m}^2$

Stubišta, podesti $q= 4.0 \text{ kN/m}^2$

7.3 Seizmičko djelovanje

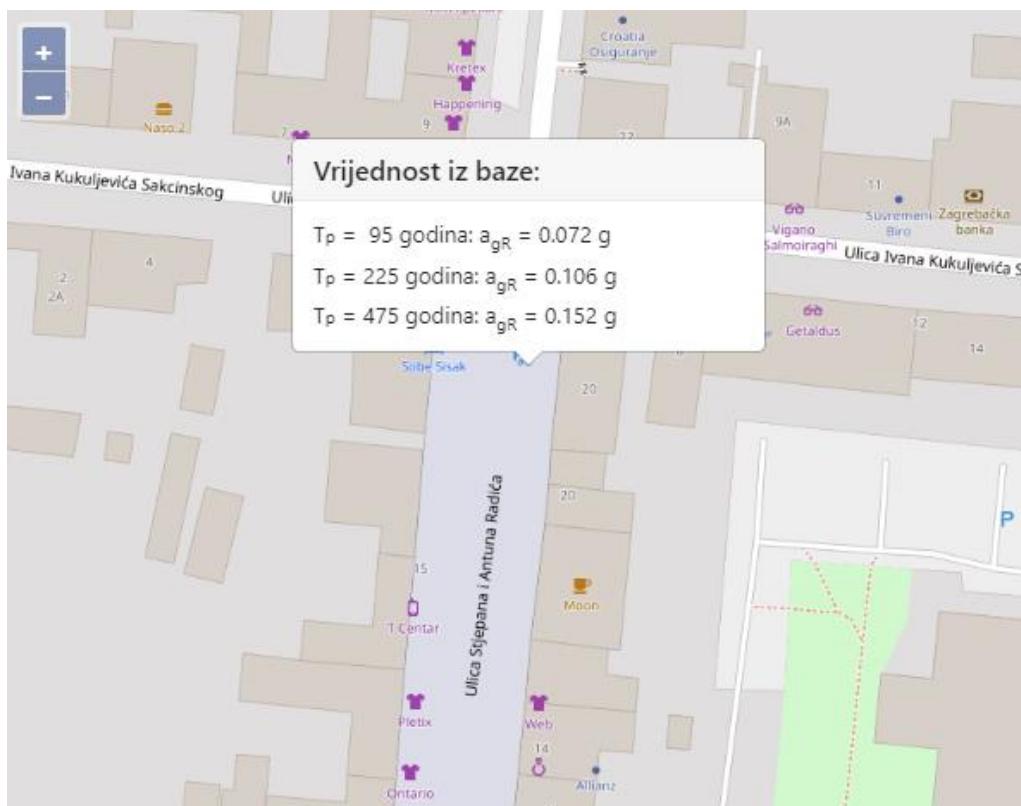

Slika 7.1 Seizmološki prikaz područja

Prema karti potresnih područja iznos vršnih ubrzanja tla tipa A za povratna razdoblja od 95 i 475 godina izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja g iznosi:

$$T_p = 95 \text{ godina}: a_{gr} = 0.072 \text{ g}$$

$$T_p = 475 \text{ godina}: a_{gr} = 0.152 \text{ g}$$

Faktor važnosti građevine:

II. razred važnosti: Obične zgrade – zgrada javne i društvene namjene, $\gamma_i = 1,00$

Temeljno tlo:

Tip tla: C, Zbijeni ili srednje gusti pjesak, šljunak ili čvrsta glina debljine nekoliko desetaka do nekoliko stotina metara.


Parametri horizontalnog proračunskog spektra za dani tip tla:

$$S = 1.15, T_B = 0.20, T_C = 0.60, T_D = 2.00$$

$$\text{Faktor ponašanja: } q = 1.50$$

8 3 muri

3muri je inženjerski program za seizmičku analizu konstrukcija preko nelinearne statičke metode proračuna temeljene na pomacima, tzv. pushover analiza. Ovaj program je pogodan za analizu kako starih, tako i novih građevina odnosno za zidane konstrukcije i konstrukcije mješovitog sustava (ziđe-beton). 3muri omogućava mogućnost provedbe statičke analize prema Eurocodu 6 i pushover analize konstrukcija prema Eurocodu 8. Program 3Muri nudi i mogućnostima ojačanja konstrukcija sa raznim sistemima koji su dio programa (FRCM, torkret, ...). Uz globalni proračun konstrukcije, dostupni su i lokalni proračuni stabilnosti zidova.

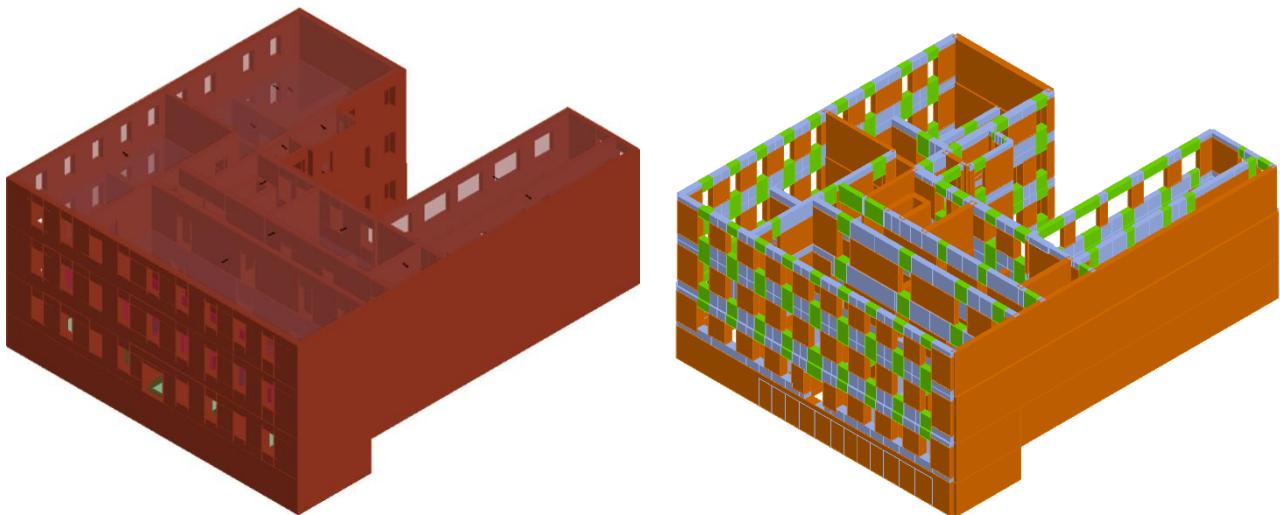

Slika 8.1 3D model zgrade (lijevo) i zamjenski model s okvirima (desno)


„Pushover analysis“ ili metoda postupnog guranja, koja se koristi u programu 3muri, se smatra da je jedna od najprimjerenijih metoda za seizmičku analizu postojećih zidanih konstrukcija. Metoda postupnog guranja provodi se na način da je konstrukcija podvrgnuta opterećenju horizontalnim silama koje konstrukciju mogu zadesiti za vrijeme potresa. Proračun se sastoji od niza nelinearnih statičkih proračuna za monotono rastuće horizontalne sile koje dovode do povećanja deformacija konstrukcije i promjene u krutosti cijelog sustava koji je prethodno opterećen vertikalnim djelovanjima. Dostizanjem plastične vrijednosti otpornosti, unutarnja sila u elementu ne može više rasti, ali element se nastavlja deformirati. Najveća sposobnost pomaka odgovara pomaku kontrolnog čvora, koji se nalazi na najvišoj međukatnoj konstrukciji, pri kojoj je ukupna poprečna sila u podnožju pala ispod 80% svoje najveće vrijednosti, odnosno otpornosti konstrukcije. Cilj je metode postupnog guranja odrediti odnos između poprečne sile u podnožju i pomaka kontrolnog čvora, što se grafički prikazuje krivuljom sposobnosti nosivosti.

Pushover krivulja predstavlja odnos između horizontalne sile u bazi građevine i pomaka vrha. Krivulja daje važne podatke o globalnoj izdržljivosti građevine i deformacijskoj sposobnosti. Krivulja kapaciteta daje važne podatke o približnom ponašanju građevine u plastičnom području. Seizmička procjena i projektiranje za nelinearnu statičku analizu provodi se pomoću kontrole deformacije konstrukcije. Nelinearna statička analiza omogućava da se definira krivulja kapaciteta i identificiraju elementi koji se ponašaju plastično odnosno i otkazuju. Analiza identificira distribuciju pojave plastičnih zglobova odnosno utvrđuje pojavu prvog mesta otkazivanja što može biti korisno u sanaciji građevine. Smatra se da je mjerodavna ona krivulja sposobnosti koja rezultira manjom sposobnošću konstrukcije u pogledu deformacije, krutosti i nosivosti.


3muri provodi ukupno 24 pushover analize koje su definirane s četiri glavna smjera djelovanja bočnih sila (+X, -X, +Y, -Y) te djelovanje istih bočnih sila sa pozitivnim ekscentritetom. Analiza uključuje dvije vrste raspodjele bočnih sila: jednolika i modalna raspodjela. Prema HRN EN 1998-3/NA provjerava se granično stanje znatnog oštećenja (SD) i granično stanje ograničenog oštećenja (DL). Rezultati proračuna tj. faktori ispunjena program prikazuju tablično za svaku analizu i za oba granična stanja. Ako su vrijednosti faktora ispunjena veći od 1, smatra se da je uvijet nosivosti zadovoljen i da konstrukcija ima dovoljnu sposobnost za preuzimanje seizmičkih sila odnosno to znači da su pomaci konstrukcije manji od graničnih pomaka za odgovarajuće granično stanje.




Slika 8.2 Tlocrt podruma (grafički prikaz razine iz programa 3Muri)

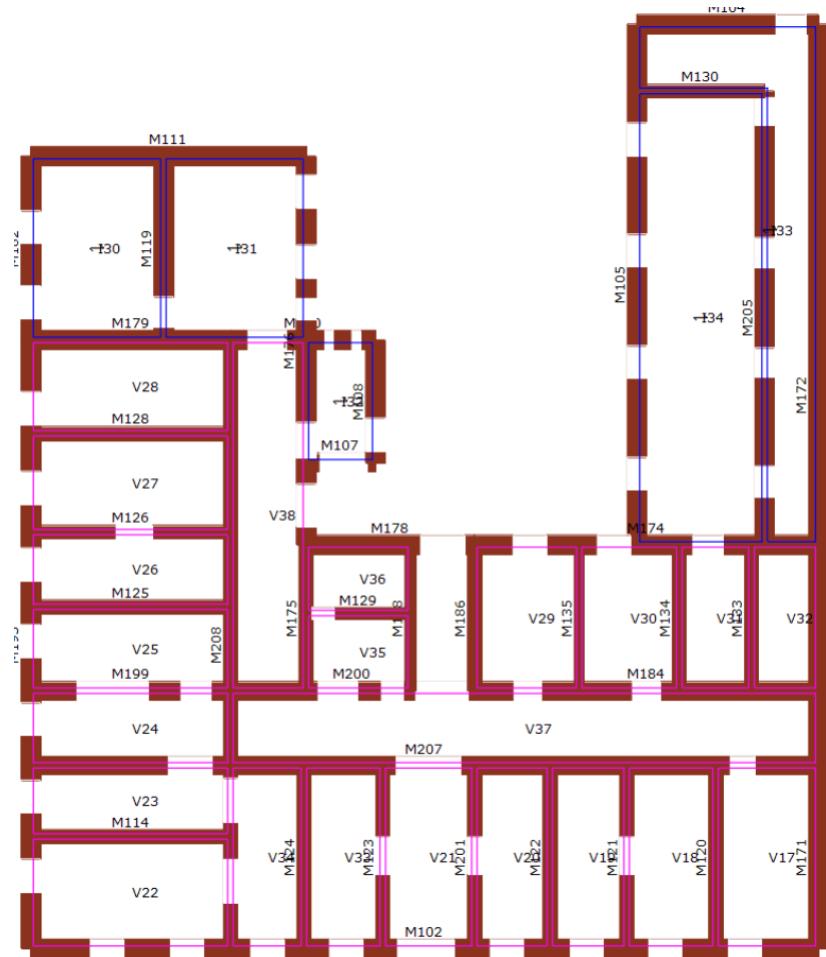

Slika 8.3 Tlocrt prizemlja (grafički prikaz razine iz programa 3Muri)

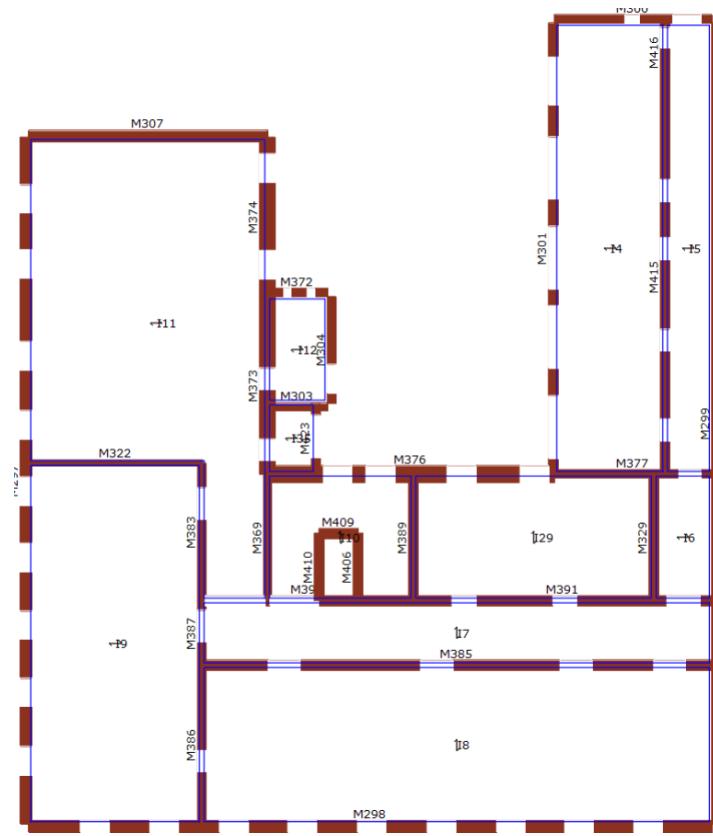

Slika 8.4 Tlocrt 1. kata (grafički prikaz razine iz programa 3Muri)

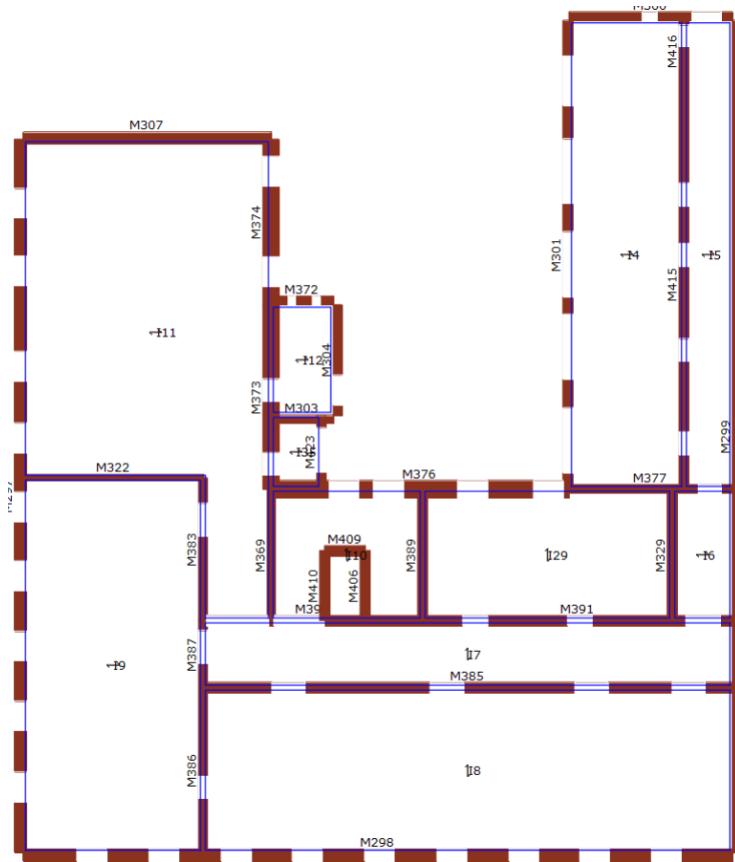

Slika 8.5 Tlocrt 2. kata (grafički prikaz razine iz programa 3Muri)

8.1 Model A


Kad je riječ o modelu A, konstrukcija nije zadovoljila u 11 od ukupno 24 analize za granično stanje ograničenog oštećenja, a za granično stanje znatnog oštećenja zadovoljila je te uvjete u 10 provedenih analiza. Pri tome je najnepovoljnija bila analiza u kojoj je konstrukcija imala sposobnost izdržati samo 35.2% projektiranog vršnog ubrzanja za povratni period od 475 godina. Konstrukcija se pokazala značajno slabijom u smjeru Y u kojem je ostvareni pomak konstrukcije do dva puta manji od pomaka za smjer X.

Proračunom je dana tablica sa vrijednostima faktora ispunjena tj. da li je uvjet nosivosti zadovoljen i posjeduje li konstrukcija zadovoljavajuću sposobnost preuzimanja seizmičkih sila. U tablici možemo vidjeti da je većina analize u crvenoj boji što znači da nisu zadovoljile uvjete proračuna.


Br.	Smjer seizmičke sile	Vrsta raspodjele	Ekscentritet [cm]	α_{SD}	α_{DL}
1	+X	jednolika	0,0	3,631	0,941
2	+X	modalna	0,0	0,564	0,500
3	-X	jednolika	0,0	1,245	1,115
4	-X	modalna	0,0	0,534	0,298
5	+Y	jednolika	0,0	1,095	1,220
6	+Y	modalna	0,0	2,785	0,757
7	-Y	jednolika	0,0	0,816	1,237
8	-Y	modalna	0,0	0,289	0,815
9	+X	jednolika	170,1	2,718	1,089
10	+X	jednolika	-170,1	4,164	1,158
11	+X	modalna	170,1	0,469	0,635
12	+X	modalna	-170,1	0,932	0,528
13	-X	jednolika	170,1	1,893	1,453
14	-X	jednolika	-170,1	1,169	1,294
15	-X	modalna	170,1	0,431	0,352
16	-X	modalna	-170,1	0,476	0,351
17	+Y	jednolika	144,9	1,415	1,727
18	+Y	jednolika	-144,9	1,174	1,372
19	+Y	modalna	144,9	1,440	1,031
20	+Y	modalna	-144,9	2,324	0,965
21	-Y	jednolika	144,9	1,056	1,667
22	-Y	jednolika	-144,9	0,990	1,394
23	-Y	modalna	144,9	0,370	1,042
24	-Y	modalna	-144,9	0,387	0,722

Tablica 2 Prikaz faktora ispunjena za nepojačanu konstrukciju

Dobiveni rezultati za smjer X:

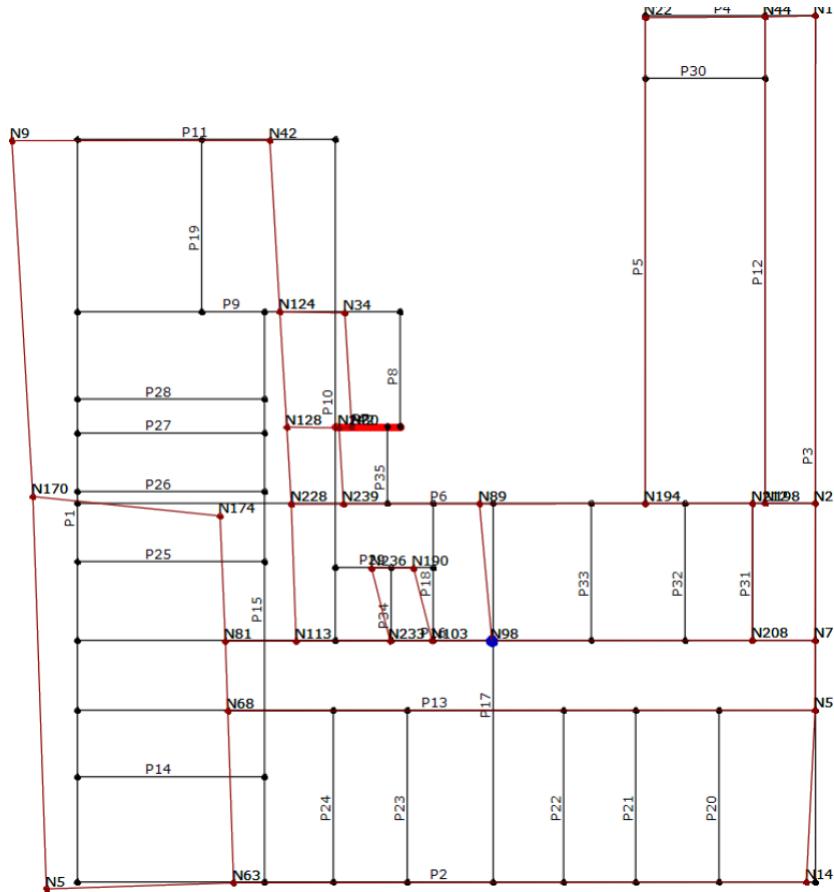


Slika 8.6 Tlocrt nosivih zidova s deformacijskom linijom za analizu br. 8

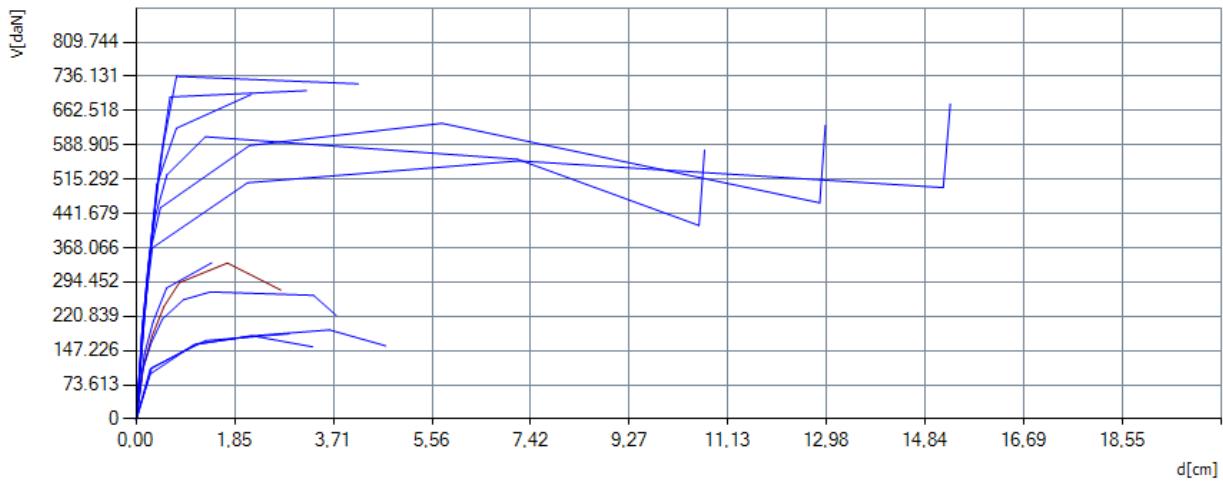


Slika 8.7 Krivulja kapaciteta zgrade za analize u smjeru X

Dobiveni rezultati za smjer Y:

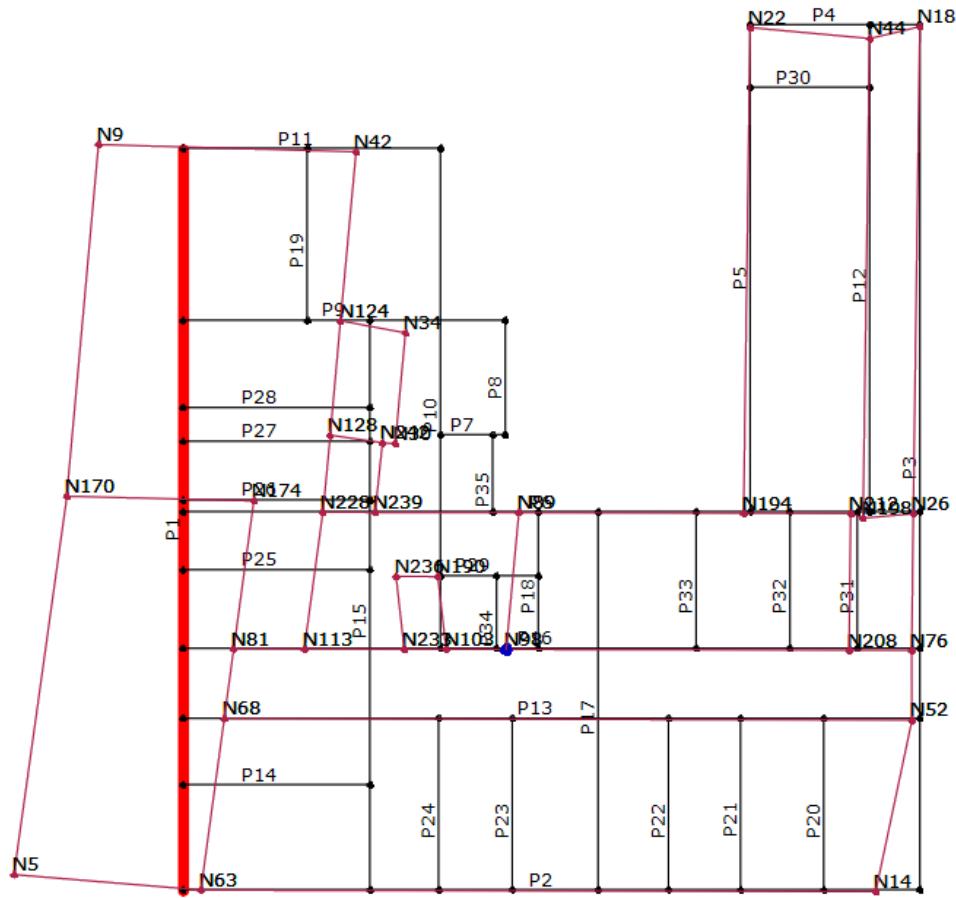


Slika 8.8 Tlocrt nosivih zidova s deformacijskom linijom za analizu br. 15

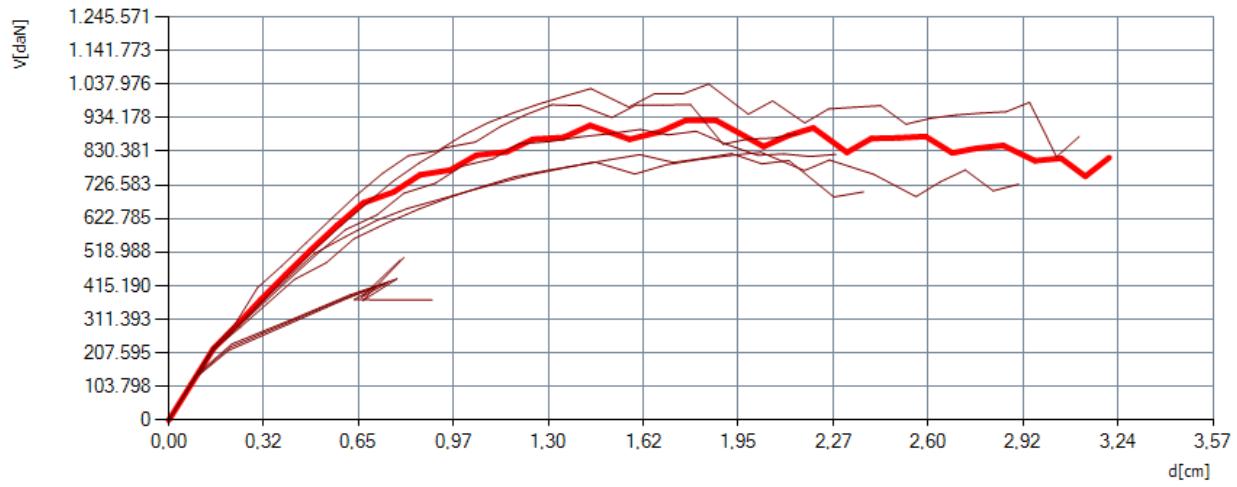

Slika 8.9 Krivulja kapaciteta zgrade za analize u smjeru Y

8.2 Model B

Model B predstavlja model građevine sa odabranim zahvatima ojačanja kojima se zadovolje uvjeti deformabilnosti iz 21 analiza. Jedno od prvih i osnovnih zahvata je promjena tipologije stropne konstrukcije odnosno odabir spregnutih ploča. Na taj se osigurava krutost u njihovoj ravnini. U izborniku zidnih elemenata, postoji mogućnost ojačanja zidova frcm sustavom ili torkret.. Sam 3muri nudi paletu odabira frcm rješenja za ojačanje zidova gdje spada katalog proizvoda proizvođača kao što su Mapei, Keracoll i ostalih. Osim ojačanja zidova u svakom bloku građevine, na mjestima pregradnih zidova, dodaju se armirano betonski zidovi debljine 25 cm, po cijeloj visini konstrukcije. U izborniku za ab zidove potrebno je definirati njihovu armaturu a nakon proračuna za navedene zidove program pokazuje da li postoji njihovo oštećenje ili ne. Ponovljanjem proračuna dobivamo bolje rezultate u odnosu na modelu A a sve ovisi o odabiru ojačanja. Takav postupak nam pokazuje koliko je dosta jednostavno napraviti sanaciju građevine u programu 3muri.

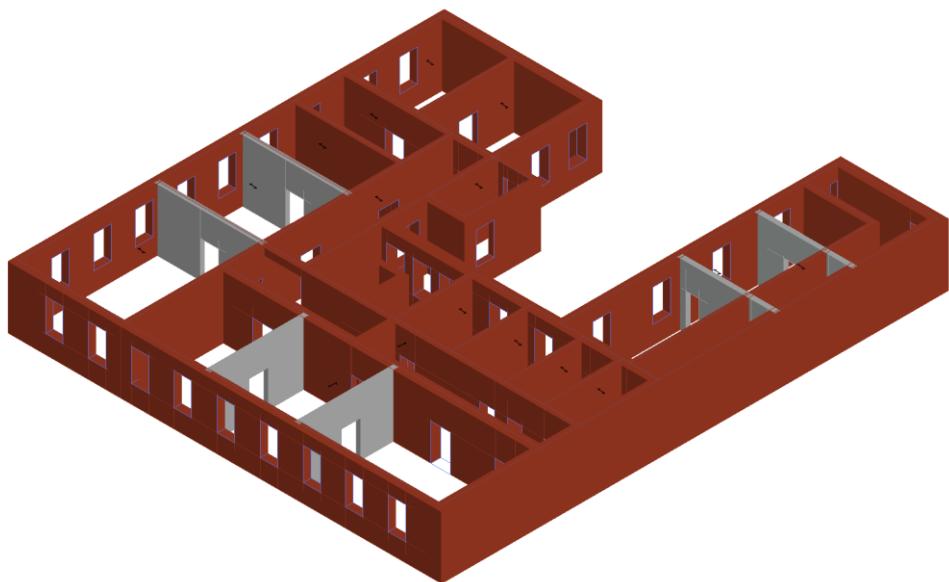


Slika 8.10 model 2. kata (pričaz novih ab zidova)

S obzirom na to da je u projektu obnove konstrukcije zgrade odabrana razina obnove 4 potrebno je postići da faktor ispunjena bude najmanje 1. za sve analize graničnog stanja znatnog i ograničenog oštećenja.


Br.	Smjer seizmičke sile	Vrsta raspodjele	Ekscentritet [cm]	α SD	α DL
1	+X	jednolika	0,0	1,171	2,624
2	+X	modalna	0,0	1,050	1,395
3	-X	jednolika	0,0	1,804	2,392
4	-X	modalna	0,0	1,195	1,411
5	+Y	jednolika	0,0	2,154	3,455
6	+Y	modalna	0,0	1,130	2,403
7	-Y	jednolika	0,0	2,112	3,192
8	-Y	modalna	0,0	1,855	2,826
9	+X	jednolika	170,1	1,848	2,708
10	+X	jednolika	-170,1	1,676	2,397
11	+X	modalna	170,1	1,019	1,409
12	+X	modalna	-170,1	1,117	1,547
13	-X	jednolika	170,1	1,929	2,440
14	-X	jednolika	-170,1	1,832	2,211
15	-X	modalna	170,1	1,330	1,452
16	-X	modalna	-170,1	1,378	1,499
17	+Y	jednolika	144,9	2,321	3,851
18	+Y	jednolika	-144,9	2,433	2,965
19	+Y	modalna	144,9	1,027	1,710
20	+Y	modalna	-144,9	1,086	2,287
21	-Y	jednolika	144,9	1,870	3,565
22	-Y	jednolika	-144,9	2,030	2,921
23	-Y	modalna	144,9	1,640	3,000
24	-Y	modalna	-144,9	1,636	2,637

Tablica 3 Prikaz faktora ispunjena za ojačanu konstrukciju

Dobiveni rezultati za smjer X:

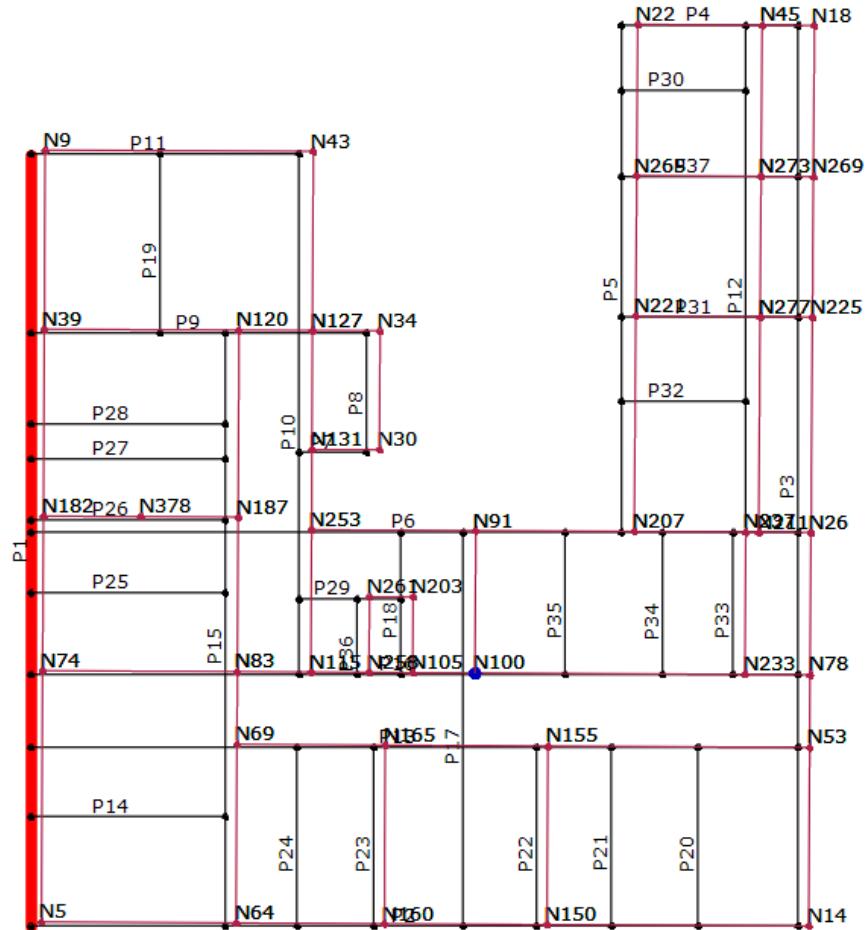


Slika 8.11 Tlocrt nosivih zidova s deformacijskom linijom za analizu br. 2

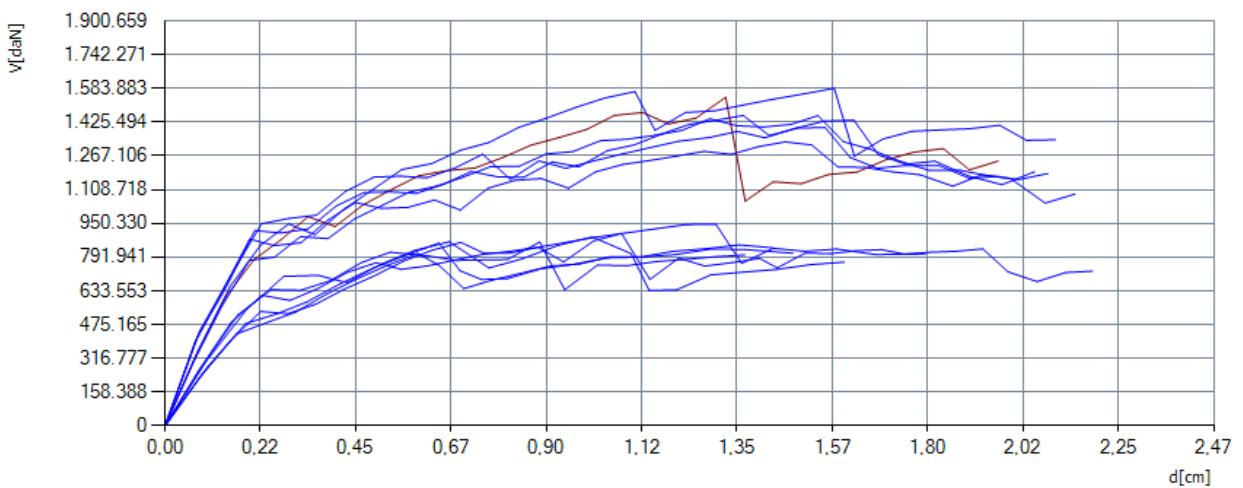


Slika 8.12 Krivulja kapaciteta zgrade za analize u smjeru X

Dobiveni rezultati za smjer Y:

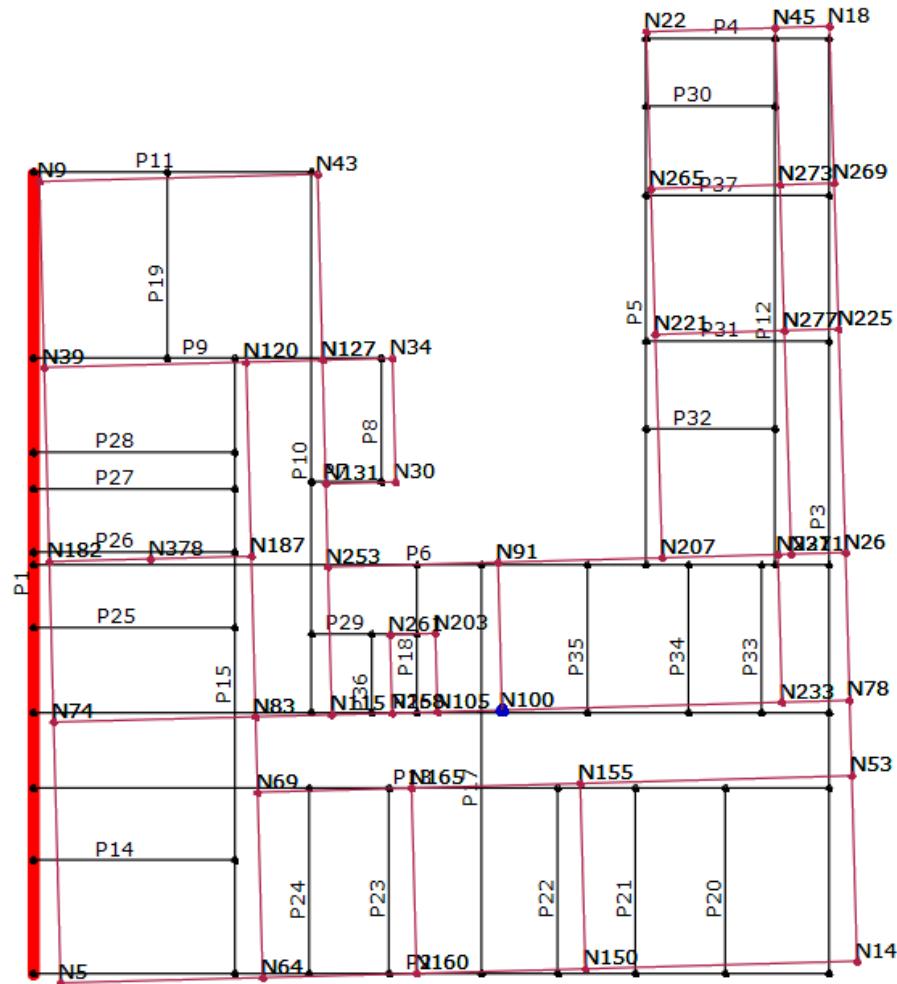

Slika 8.13 Tlocrt nosivih zidova s deformacijskom linijom za analizu br. 1

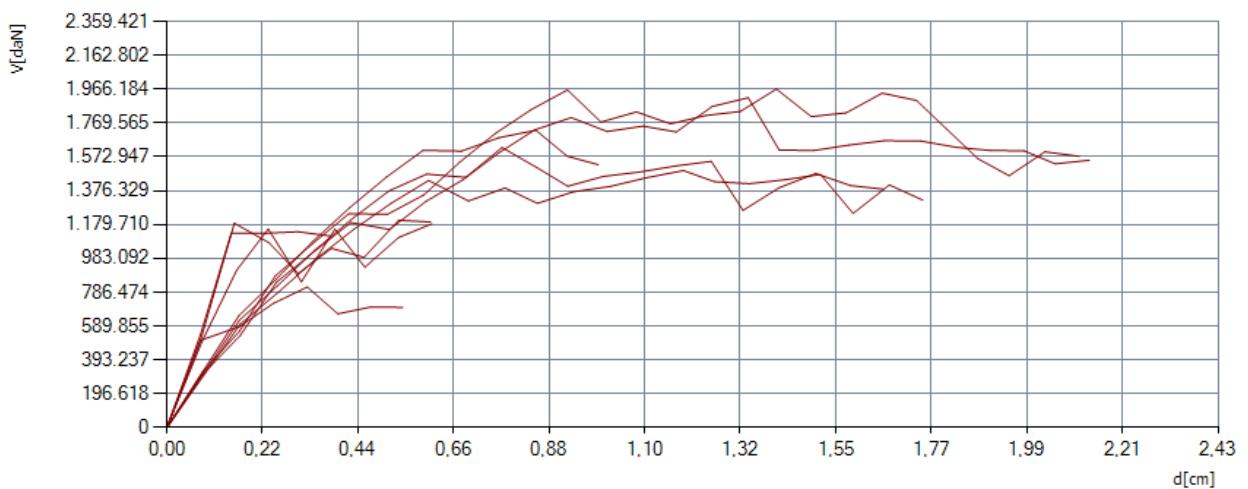


Slika 8.14 Krivulja kapaciteta zgrade za analize u smjeru Y

8.3 Usporedba modela A i modela B

Najnepovoljnija analiza modela A je ona u kojoj je konstrukcija imala sposobnost izdržati samo 28,9% projektiranog vršnog ubrzanja tla a kod modela B je najnepovoljnija bila analiza u kojoj je konstrukcija imala sposobnost izdržati 102% na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10% u 50 godina (povratni period od 475 godina).

Granično stanje	Granično stanje znatnog oštećenja			Granično stanje ograničenog oštećenja		
	Model	PGA _{DSD}	PGAC _{SD}	α	PGA _{DDL}	PGA _{CDL}
A	2,05	0,59	0,289	0,76	0,62	0,815
B	0,38	0,41	1,027	0,10	0,18	1,710

Prikazom svih krivulja kapaciteta na zajedničkom dijagramu očito da model A u smjeru X ima veću deformacijsku sposobnost nego u smjeru Y. Za model A sve vrijednosti koji se nalaze do vrijednosti 1 predstavlja analize koje ne zadovoljavaju. U samom grafikonu možemo vidjeti kako se za model B faktori ispunjena čine „krug“ što znači da je deformabilnost konstrukcije u svim smjerovima približno jednaka. Ojačanjem konstrukcije dobivamo i veće iznose poprečnih sila u podnožju kod modela B. U modelu A radi se o poprečnim sila iznosa 736. 131 kN za smjer X te 1037,98 kN za smjer Y dok u modelu B imamo sile od 1583,88 kN za smjer X i 1966,18 kN za smjer Y.

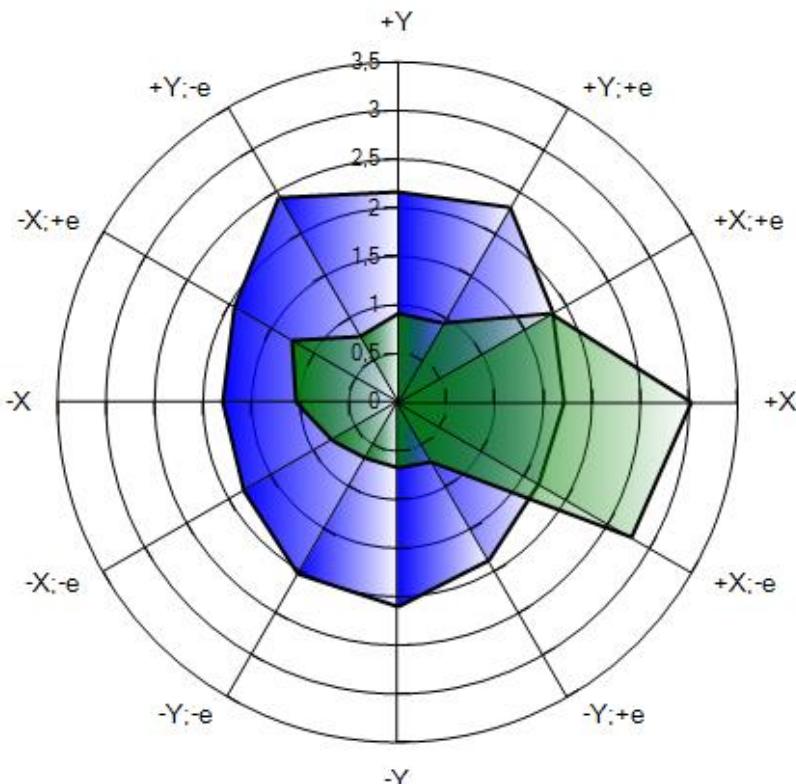

Slika 8.15 Usporedba rezultata proračuna za značajno oštećenje (model A – zeleno, model B – plavo)

9 Prijedlozi ojačanja konstrukcije


Na temelju utvrđenih oštećenja i analize nosive konstrukcije građevine utvrđeno je kako su potrebna ojačanja konstrukcije u cilju povećanja seizmičke otpornosti, globalne nosivosti i stabilnosti građevine. U nastavku su dani prijedlozi sanacije i ojačanja.

9.1 Ojačanje svodova i lukova FRCM sustavom

Pojačanje svodova, lukova i nadvoja predviđeno je FRCM sustavom. FRCM predstavlja sustav tanko slojne armirane žbuke za protupotresno ojačanje konstrukcija. Oblaganje svodova predviđeno je samo s gornje strane svoda.

Postupak izvedbe FRCM-a nad svodovima je sljedeći:

- uklanjanje svih slojeva sa svodova tj. čišćenje površine svodova
- saniranje svih pukotina (injektiranje pukotina i popravak fuga)
- priprema podloge za polaganje FRCM-a
- nanošenje morta visoke duktilnosti ojačan vlaknima
- ugradnja armaturne mrežice od staklenih vlakana u svjež mort
- mrežicu sidriti u obodne zidove sidrima
- izvesti zadnji sloj morta

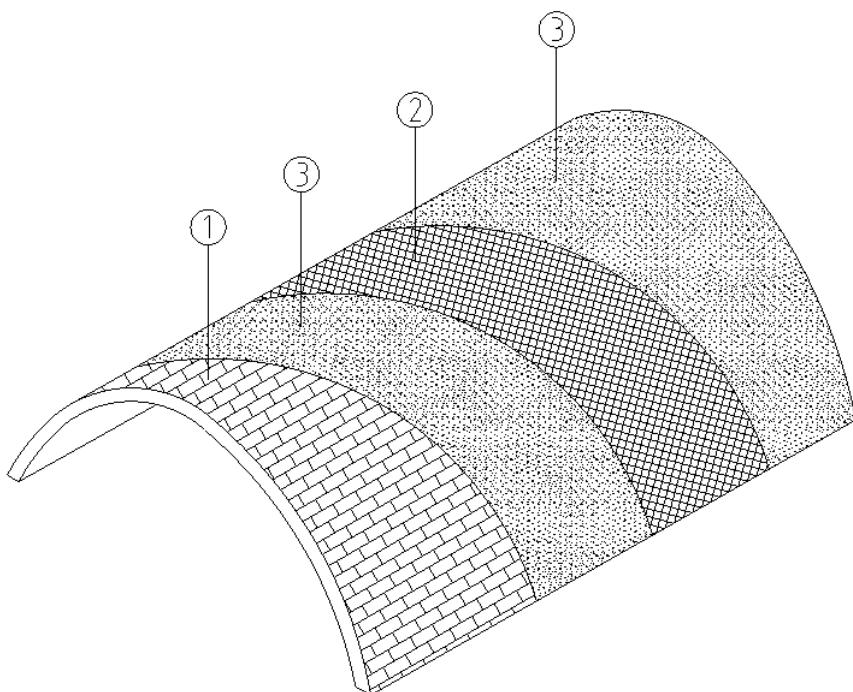


Slika 9.1 Ojačanje svodova FRCM sustavom

9.2 Pojačanje spojeva zidova iz dva smjera

Budući da je međusobna povezanost vertikalnih elemenata od ključne važnosti za osiguravanje elastičnog ponašanja konstrukcije u slučaju potresa, pojačanje kutova zidova izvodi se ugradnjom zatega. Na donjoj slici prikazan je detalj zatege koji obuhvaća čeličnu pločicu dimenzija i na nju zavarenu armaturnu šipku.

Postupak:

- bušenje rupa promjera 22 mm na visini od 75 cm
- čišćenje rupa
- pomoću kemijskog sredstva sidra se ankeriraju u zid

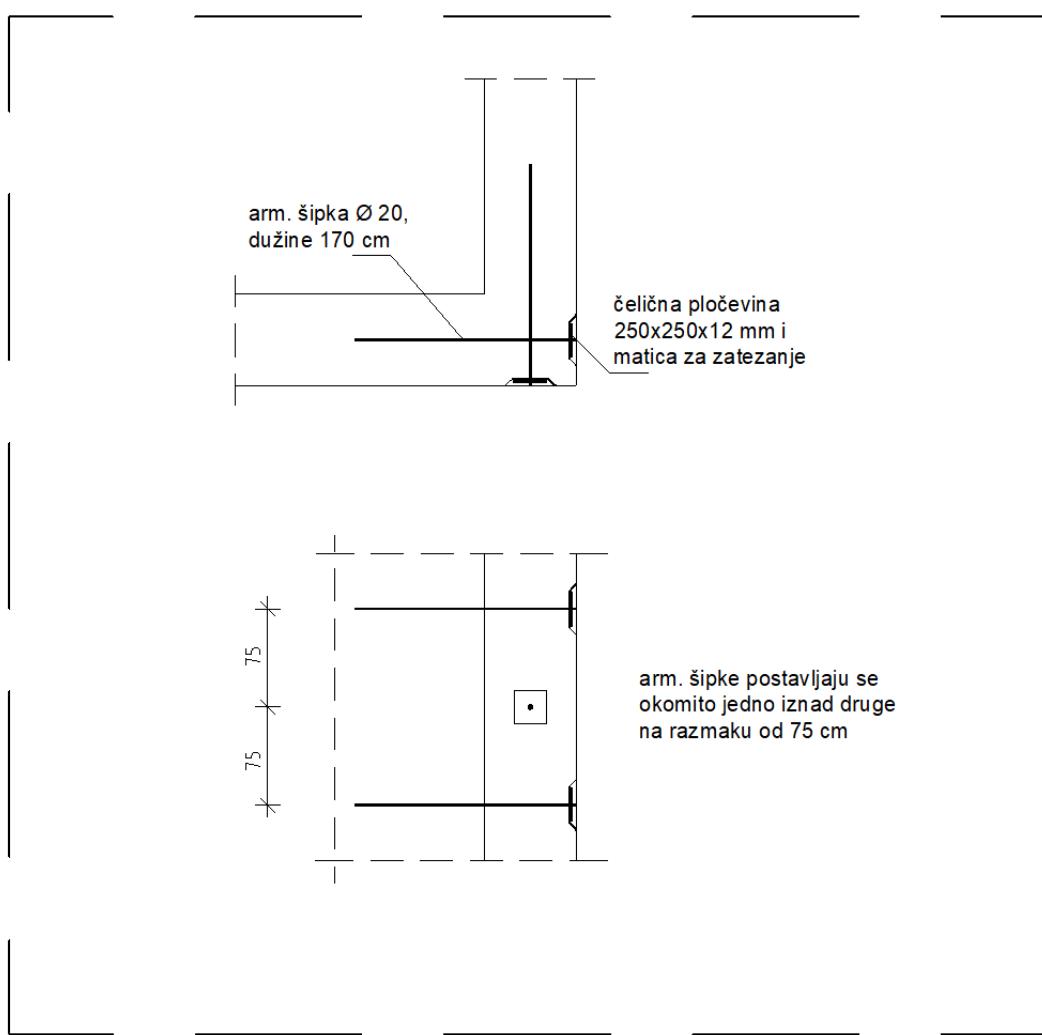


Slika 9.2 Detalj postavljanja zatega za ojačanje spojeva zidova

9.3 Ojačanje zidova torkretnom oblogom

Jedna od rješenja ojačanja građevine je izvedba AB torkretnih obloga na zidovima čime se značajno povećava nosivost na horizontalna djelovanja (potres). Tako ćemo globalno ojačati vertikalne elemente konstrukcije. Potrebno je ciljano torkretirati jer se tako utječe na krutost konstrukcije i posljedično na ponašanje konstrukcije uslijed horizontalnih opterećenja.

Izvedba tanke AB obloge s jednim slojem armaturne mreže (Q-335) kojom se značajno povećava nosivost na horizontalna opterećenja. Postupak izvedbe se sastoji od obijanje žbuke, postavljanja armature po svim zidovima te sidrenje u zidove šipkama, te na kraju postavljanje betonske obloge u vidu mlaznog betona.

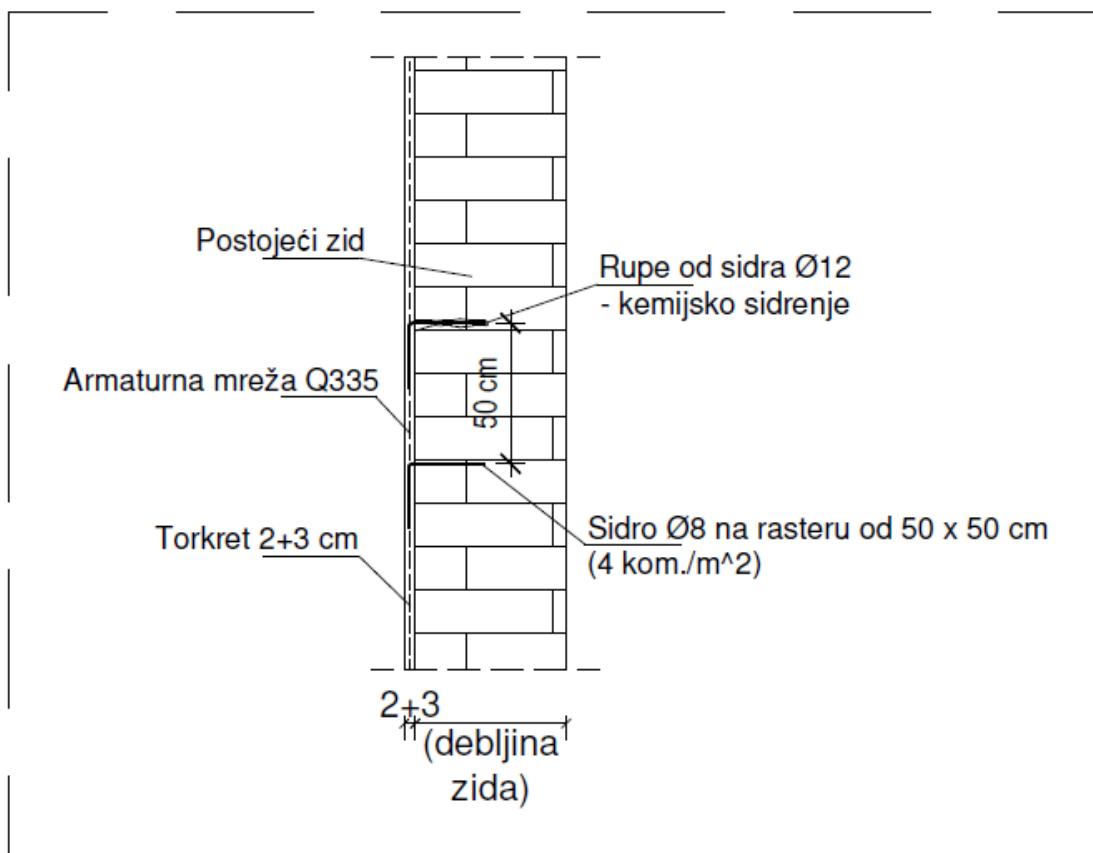


Slika 9.3 Presjek zida s torkretnom oblogom

9.4 Povezivanje i ojačanje međukatnih konstrukcija sprezanjem postojećih drvenih grednika s AB tlačnom pločom d=8 cm

Predviđa se sprezanje postojećih drvenih grednika tlačnom ab pločom debljine $t=8$ cm. Izvedbom tlačnih ploča u razini stopa međukatna konstrukcija postaje kruti disk koji omogućuje ravnomjernu raspodjelu seizmičke sila na zidane zidove. Dodatna prednost spregnutog stropa što je povećanje težine je neznatno.

Postupak primjene:

- Ukloniti sve slojeve podnih obloga osim drvenih greda i daščane oplate (ukoliko su neke grede i daščana oplata trule ili oštećene potrebno ih je zamijeniti novima)
- na daščanu podlogu postavlja se folija, te se kroz foliju i daske ubušuju vijci za sprezanje
- postavljane armature i ugradnja betona kvalitete C25/30 u debljini 6-8 cm

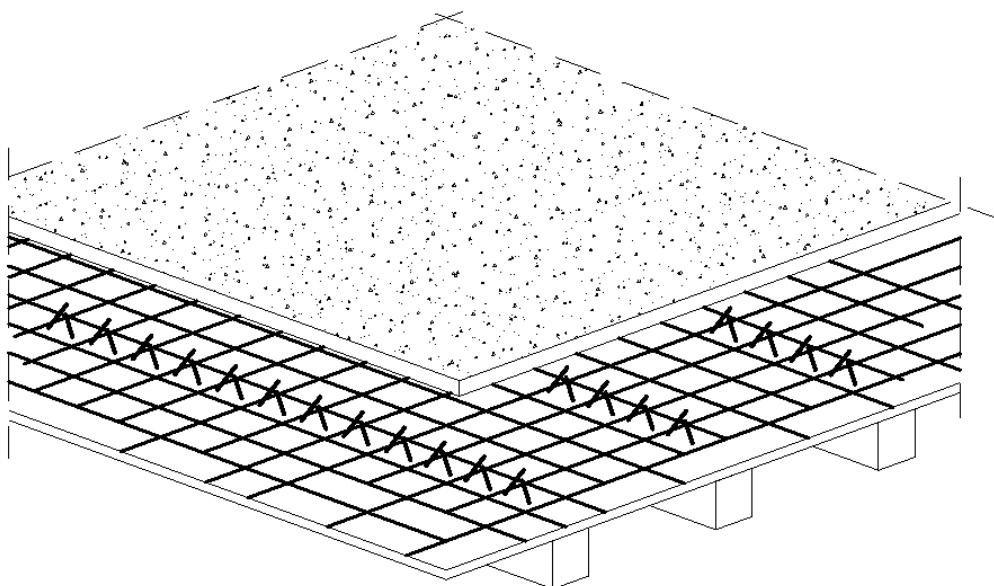


Slika 9.4 Prikaz spregnute konstrukcije (drvo-beton)

Proračun spregnuta ab ploče može se provesti u programu Wurth software te su u nastavku dani ulazni parametri i tablični prikaz proračuna:

Spojno sredstvo	
Artikl	56 x ASSY plus VG4 CH Ø8 x 260 mm
	Puni navoj Cilindrična glava
vijčanje	kosi vijci
	
Stropna konstrukcija	
Vrsta / Tip	Greda
Materijal	Mekano drvo / Puno drvo
Klasa čvrstoće	C24
Dimenzije	Širina = 200 mm Visina 250 mm
	Razmak = 900 mm Duljina = 6,40 m
Beton i armatura	
Vrsta / Tip	in-situ beton
Klasa čvrstoće	C30/37
Dimenzija	Debljina = 80 mm
Vrsta / Tip	Q335
Dimenzije	Zaštitni sloj = 20 mm
Oplata	
Dimenzije	Debljina = 24 mm
Materijal	Mekano drvo / Puno drvo
Klasa čvrstoće	C24
Ležaj 1 – postavke dimenzije	Izravno Dužina = 200 mm
Ležaj 2 – postavke dimenzije	Izravno Dužina = 200 mm
Opterećenje	
Vlastito/stalno opterećenje	Opterećenje = 4,23 kN/m ²
Korisno opterećenje	Opterećenje = 2,00 kN/m ²

Montažni podaci		
Kutni navojni spoj	45°	
Dimenzije ugradnje	85 mm	
Dubina ugradnje betona	50 mm	
Udaljenost / razmaci (mm)	Minimum	Odabрано
Područje 1		
a ₁	80	140
a ₂	24	67
a _{3,t}	80	360
a _{4,c}	24	677
Područje 2		
a ₁	80	110
a _{4,c}	24	100
Područje 3		
a ₁	80	210
a _{4,c}	24	100

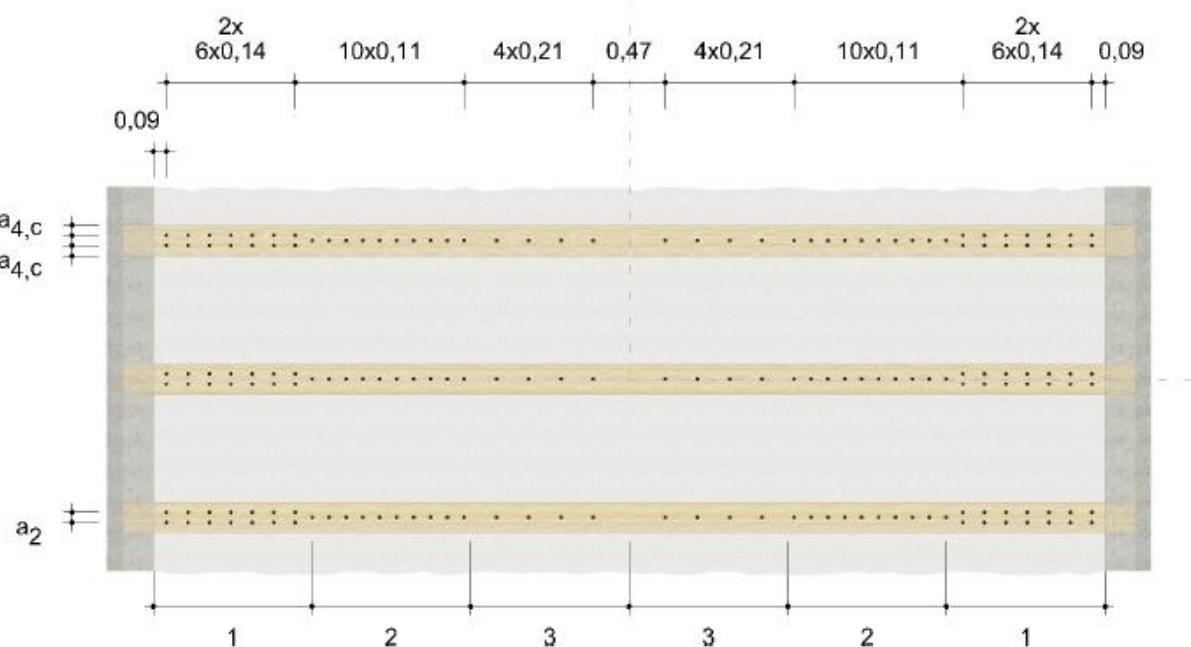

Vrijeme t = 0	Iskorištenost
Tlačno opterećenje i savijanje u poprečnom presjeku betona	36,38 %
Vlačno opterećenje i savijanje u poprečnom presjeku drva	56,84 %
Posmično naprezanje u presjeku drva – Ležaj 1	56,40 %
Posmično naprezanje u presjeku drva – Ležaj 2	56,40 %
Spojno sredstvo – Ležaj 1	99,79 %
Spojno sredstvo – Ležaj 2	99,79 %
Početno izvijanje	48,10 %
Vibracije	59,03 %

Vrijeme t = ∞	Iskorištenost
Tlačno opterećenje i savijanje u poprečnom presjeku betona	28,10 %
Vlačno opterećenje i savijanje u poprečnom presjeku drva	74,41 %
Posmično naprezanje u presjeku drva – Ležaj 1	56,40 %
Posmično naprezanje u presjeku drva – Ležaj 2	56,40 %
Spojno sredstvo – Ležaj 1	95,51 %
Spojno sredstvo – Ležaj 2	95,51 %
Konačni otklon	64,81 %
Ukupno konačno izvijanje/savijanje	86,41 %

	Iskorištenost
Armatura	76,95 %

9.5 Ojačanje zidova FRCM ustavom

Primjena FRCM sustava od prizemlja do 2. kata ojačavamo zidove najmanje invazivnom metodom ojačanja. FRCM sustavom se jednostavno ugrađuje i minimalno zadiruje u postojeću konstrukciju. Dodatnim sidrenjem sa karbonskim užadima osigurava se bolja povezanost FRCM sustava s konstrukcijom na koju se nanosi a samim time i veću učinkovitost navedenog sustava. U programu 3muri iz kataloga Mapei odabran je Mapegrid G220. Na fasadnim zidovima FRCM sustav se izvodi jednostrano s dodatnim sidrenjem fiocco užadi. Mapegrid trake postavljaju se na spoju fasadnih zidova, spoj fasadnih zidova i unutarnjih zidova te nivo stropnih ploča. FRCM sustav na unutarnjim zidovima se izvodi dvostrano sa sidrenjem dvostrukim sidrom na mjestima oštećenih nadvoja i zidova s pukotinama. Princip izvođenja FRCM sustava na zidu sličan je postupku u poglavljju 9.1..

9.6 Izvedba novih ukrutnih AB zidova

Potrebno je dodati nosive zidove na mjestima postojećih pregradnih zidova od opeke. Novi AB zidovi protezat će se kroz sve tri etaže te će biti usidreni u postojeću konstrukciju. Na taj način će se povećava nosivost konstrukcije na potres u smjeru pružanja zidova. AB zidovi su debljine 25 cm, razreda čvrstoće: C25/30, a zaštitni sloj 2.5 cm. Ispod novih zidova u podrumu potrebno je izvesti temelje dimenzija: 50/60 cm.

9.7 Izvedba novih zabatnih zidova na razini potkrovlja i 2. kata

Potresom stradale zabatne zidove potrebno je srušiti do razine poda 2. kata te izvesti nove zidane zidove koji će se usidriti u novu ab tlačnu ploču poda drugog kata i potkrovlja. Zabatni zidove treba obnoviti izvedbom novih zidova u strukturi omeđenih zidova. Takvi zidovi trebaju imati potreban sklop armiranobetonskih serklaža: oslonački horizontalni serklaž, vertikalne serklaže te završni serklaž na vrhu zida. Zidanje ziđa treba izvesti na šmorc, a svi serklaži moraju biti međusobno kruto vezani armaturom.

10 Procjena troškova

Prema tablici iz programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije date su maksimalna procjene iznosa za obnovu konstrukcija kao i cjelovitu obnovu zgrada:

Obnova konstrukcije: $3\ 188,53\text{ m}^2 * 739,82\text{ €} = 2\ 358\ 938,27\text{ €}$

Cjelovita obnova zgrade: $3\ 188,53\text{ m}^2 * 921,02\text{ €} = 2\ 936\ 699,90\text{ €}$

Gradevinsko (bruto) površina zgrade: $3\ 188,53\text{ m}^2$

NAMJENA ZGRADE	PROCJENA UPORA-BLIJIVOSTI	OBNOVA KONSTRUKCIJE (trošak kn po m ² GBP)				CJEOVITA OBNOVA ZGRADE (trošak kn po m ² GBP)				UKLANJANJE UNIŠTENE ZGRADE	IZGRADNJA ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE (trošak kn po m ² GBP)
		razina 1	razina 2	razina 3	razina 4	razina 1	razina 2	razina 3	razina 4		
OBITELJSKE KUĆE	UNIŠTENA	233,83	754,28	1.056,00	1.712,22	380,66	1.083,73	1.392,53	2.133,43		
		1.033,37		1.485,94	2.134,62		1.550,05	2.046,96	2.627,23		
				1.787,65	2.489,14			2.335,22	3.098,79		
VIŠESTAMBENE ZGRADE, STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, POSLOVNE ZGRADE	UNIŠTENA	324,34	1.312,45	2.745,59	5.144,22	528	1.885,70	3.620,56	6.411,41	264,00	5.657,13
		1.508,57		2.956,79	5.393,13		2.262,85	4.073,13	6.637,70		
				3.349,02	5.574,16			4.374,85	6.939,41		
	UNIŠTENA									264,00	

Tablica 4 Informacija o maksimalnim cijenama obnove konstrukcija i cjelovite obnove zgrada

(U tablici su cijene izražene u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost)

11 Zaključak

Poznato je da Republika Hrvatska leži na seizmički aktivnom području i nažalost to su potvrdili jak potres 28. prosinca 2020., magnitude 5.0 prema Richteru i razoran potres 29. prosinca 2020., magnitude 6.2. Oba potresa imali su epicentar u okolini Petrinje.

Najveća šteta zabilježena je na području Sisačko-moslavačka županije gdje se nalazi i građevina koja je tema ovog diplomskog rada. Predmetna građevina građena je krajem 19. stoljeća, zidana punom opekom, ziđe neomeđeno, stropnu konstrukciju čine drveni grednici a krov je drveno pokriveno crijepom. Pregledom građevine ustanovljena su umjerena konstruktivna oštećenja te teška nekonstruktivna oštećenja.

Za seizmičku analizu konstrukcije koristio se inženjerski program 3muri. U programu 3muri radio se 3D model građevine na kojem se provela nelinearna analiza za postojeće i ojačanje stanje građevine. Sve mjere ojačanja odabrane u programu 3muri spadaju u globalnu intervenciju poboljšanja stanja konstrukcije. U jedno od ojačanja spada sprezanje svih stropnih ploča čime se postiže ukruta u horizontalnoj ravnini. U ojačanju konstrukciji uveliko doprinosi mogućnost izvedbe novih ab zidova koji bi preuzeli potresno djelovanje i rasteretili ostale zidove u uzdužnom smjeru. Iako je predmetna građevina unutar granica kulturnog dobra, postoji mogućnost njihovog izvođenja jer prostorna organizacija interijera nije izvorna te je od strane konzervatora dopušteno njihovo izvođenje. Na kraju globalna stabilnost postiže se i stvaranjem „Box“ efekta gdje se dva pročelja (sjeverno i zapadno) omata FRCM sustavom. Postavljanjem FRCM sustava zadržavamo izgled pročelja. Na istočnim pročeljima, na koja se naslanjaju susjedne građevine, radi lakše izvedbe odabran je torkret s unutarnje strane zidova.

12 Literatura

1. UPI – 2M d.o.o.: Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, projektant konstrukcije: mr.sc. Berislav Medić, dipl. ing. grđa. (G 2191), br. tehn. dnevnika: TD17/22, lipanj 2022.
2. UPI – 2M d.o.o.: Konzervatorski elaborat, glavni projektant: Igor Janković, ARH – br. ovl. 2907, zajednička oznaka projekta: 17/22, listopad 2022.
3. Juraj Pojatina, Dunja Barić, David Andić, Dubravka Bjegović (2021): Obnova građevinske konstrukcije stambene zgrade u Zagrebu nakon potresa 22. ožujka 2020., Građevinar 6/2021.
4. URGENTNI PROGRAM POTRESNE OBNOVE UPPO Građevinska tehnička rješenja, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, ISBN: 978-953-8168-41-3, Zagreb, svibanj 2020.
5. POTRESNO INŽENJERSTVO Obnova zidanih zgrada, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN: 978-953-8168-43-7, Zagreb, ožujak 2021.
6. Orešković M. (2020.): Nastavni materijali iz kolegija Tehnička dijagnoza na Diplomskom studiju graditeljstva, Sveučilište Sjever, Varaždin.
7. Hrvatska norma HRN EN 1991-1-1 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-1: Opća djelovanja – Obujamske težine i uporabna opterećenja zgrada
8. Hrvatska norma HRN EN 1998-3: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada

Internet izvori:

9. Geoportal DGU
<https://geoportal.dgu.hr/>
10. Geoportal kulturnih dobara
<https://geoportal.kulturnadobra.hr/>
11. Karte potresnih područja Republike Hrvatske – Geofizički odsjek
<http://seizkarta.gfz.hr/hazmap/karta.php>
12. Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, izdanje: NN 88/2022
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_88_1359.html

13 Popis slika

Slika 2.1 Prikaz zgrade – izvadak iz katastra	2
Slika 3.1 Prikaz zgrade na karti Geoportala kulturnih dobara.....	3
Slika 4.1 Prikaz stropne konstrukcije iznad podruma	4
Slika 4.2 Prikaz stropne konstrukcije iznad dijela prizemlja.....	4
Slika 4.3 Prikaz stropne konstrukcije iznad 2. kata	5
Slika 5.1 Oznake kategorije upotrebljivosti građevine.....	6
Slika 5.2 Stupnjevi oštećenja za zidane zgrade prema EMS-98 klasifikaciji.....	7
Slika 5.3 Prostorija 7. Horizontalna pukotina na zidu	8
Slika 5.4 Prostorija 13. Horizontalne i kose pukotine u nadvoju	8
Slika 5.5 Prostorija 16. Kose pukotine u nadvoju	9
Slika 5.6 Prostorija 19. Pukotina na spoju pregradnog zida i luka	9
Slika 5.7 Prostorija 24. Pukotina na spoju dva nosiva zida	10
Slika 5.8 Prostorija 26. Pukotina na pregradnim zidovima	10
Slika 5.9 Prostorija 1. Pukotine na nadvoja.....	11
Slika 5.10 Prostorija 2. Dijagonalna pukotina ziđa	11
Slika 5.11 Prostorija 3. Oštećenje nadvoja	12
Slika 5.12 Prostorija 7. Dijagonalne pukotine iznad nadvoja.....	12
Slika 5.13 Prostorija 15. Oštećenje nadvoja	13
Slika 5.14 Prostorija 25. Rasprostranjene dijagonalne pukotine ziđa	13
Slika 5.15 Prostorija 2. Dijagonalne pukotina na pregradnom zidu	14
Slika 5.16 Prostorija 4 pukotina na mjestu spoja 2 zida i međukatne konstrukcije	14
Slika 5.17 Prostorija 5.1. Pukotina na mjestu spoja pregradnog i nosivog zida.....	15
Slika 5.18 Prostorija 5.2. Dijagonalne i vertiklane pukotine na nosivom zidu	15
Slika 5.19 Prostorija 7 Pukotina na mjestu spojeva 2 zida i međukatne konstrukcije	15
Slika 5.20 Prostorija 16. pukotina na mjestu spojeva 2 zida i međukatne konstrukcije.....	16
Slika 5.21 Prostorija 17. Pukotina na mjestu spojeva 2 zida i međukatne konstrukcije	16
Slika 5.22 Dugačka dijagonalna pukotina	17
Slika 5.23 Urušeni dio zabatnoga zida	17
Slika 7.1 Seizmološki prikaz područja	27
Slika 8.1 3D model zgrade (lijevo) i zamjenski model s okvirima (desno)	28
Slika 8.2 Tlocrt podruma (grafički prikaz razine iz programa 3Muri).....	30
Slika 8.3 Tlocrt prizemlja (grafički prikaz razine iz programa 3Muri)	30
Slika 8.4 Tlocrt 1. kata (grafički prikaz razine iz programa 3Muri)	31

Slika 8.5 Tlocrt 2. kata (grafički prikaz razine iz programa 3Muri)	31
Slika 8.6 Tlocrt nosivih zidova s deformacijskom linijom za analizu br. 8	33
Slika 8.7 Krivulja kapaciteta zgrade za analize u smjeru X	33
Slika 8.8 Tlocrt nosivih zidova s deformacijskom linijom za analizu br. 15	34
Slika 8.9 Krivulja kapaciteta zgrade za analize u smjeru Y	34
Slika 8.10 model 2. kata (prikaz novih ab zidova)	35
Slika 8.11 Tlocrt nosivih zidova s deformacijskom linijom za analizu br. 2	37
Slika 8.12 Krivulja kapaciteta zgrade za analize u smjeru X	37
Slika 8.13 Tlocrt nosivih zidova s deformacijskom linijom za analizu br. 1	38
Slika 8.14 Krivulja kapaciteta zgrade za analize u smjeru Y	38
Slika 8.15 Usporedba rezultata proračuna za značajno oštećenje (model A – zeleno, model B – plavo)	39
Slika 9.1 Ojačanje svodova FRCM sustavom	40
Slika 9.2 Detalj postavljanja zatega za ojačanje spojeva zidova	41
Slika 9.3 Presjek zida s torkretnom oblogom	42
Slika 9.4 Prikaz spregnute konstrukcije (drvo-beton)	43

14 Popis tablica

Tablica 1 razina obnove konstrukcije.....	24
Tablica 2 Prikaz faktora ispunjena za nepojačanu konstrukciju.....	32
Tablica 3 Prikaz faktora ispunjena za ojačanu konstrukciju	36
Tablica 4 Informacija o maksimalnim cijenama obnove konstrukcija i cjelovite obnove zgrada.	48


15 Prilozi

Prilog 1. Tlocrt podruma – novo stanje

Prilog 2. Tlocrt prizemlja – novo stanje

Prilog 3. Tlocrt 1. kata – novo stanje

Prilog 4. Tlocrt 2. kata – novo stanje

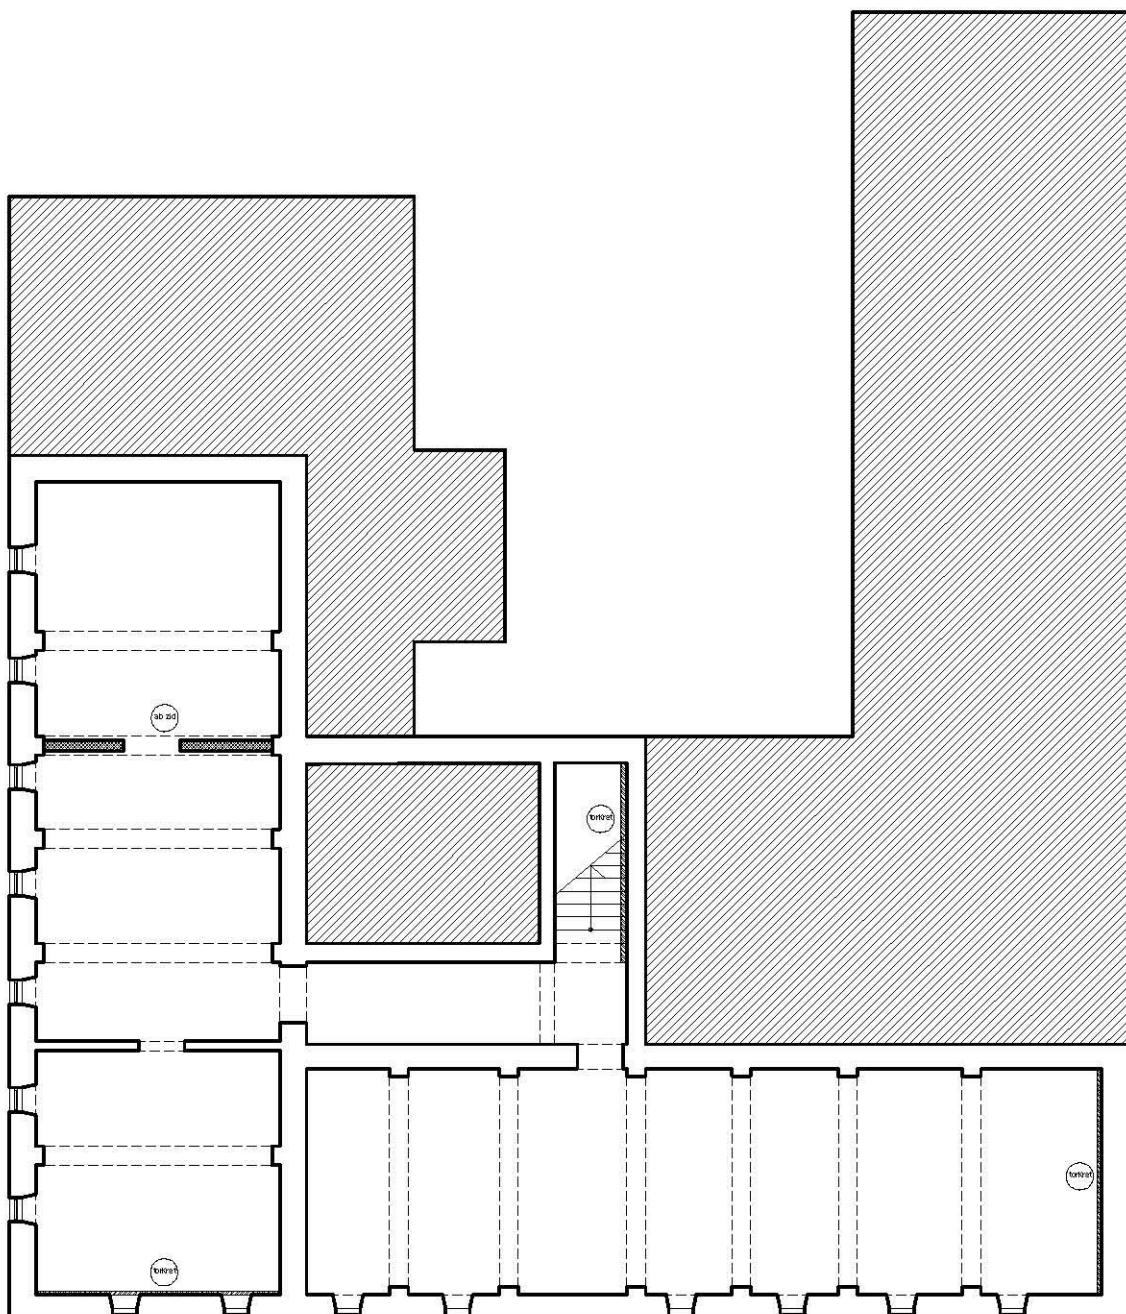


Legenda:

Novi ab zid, d= 25 cm

Jednostrano torkreiranje zidova

TLOCRT PODRUMA
NOVO STANJE
Mj.: 1:200



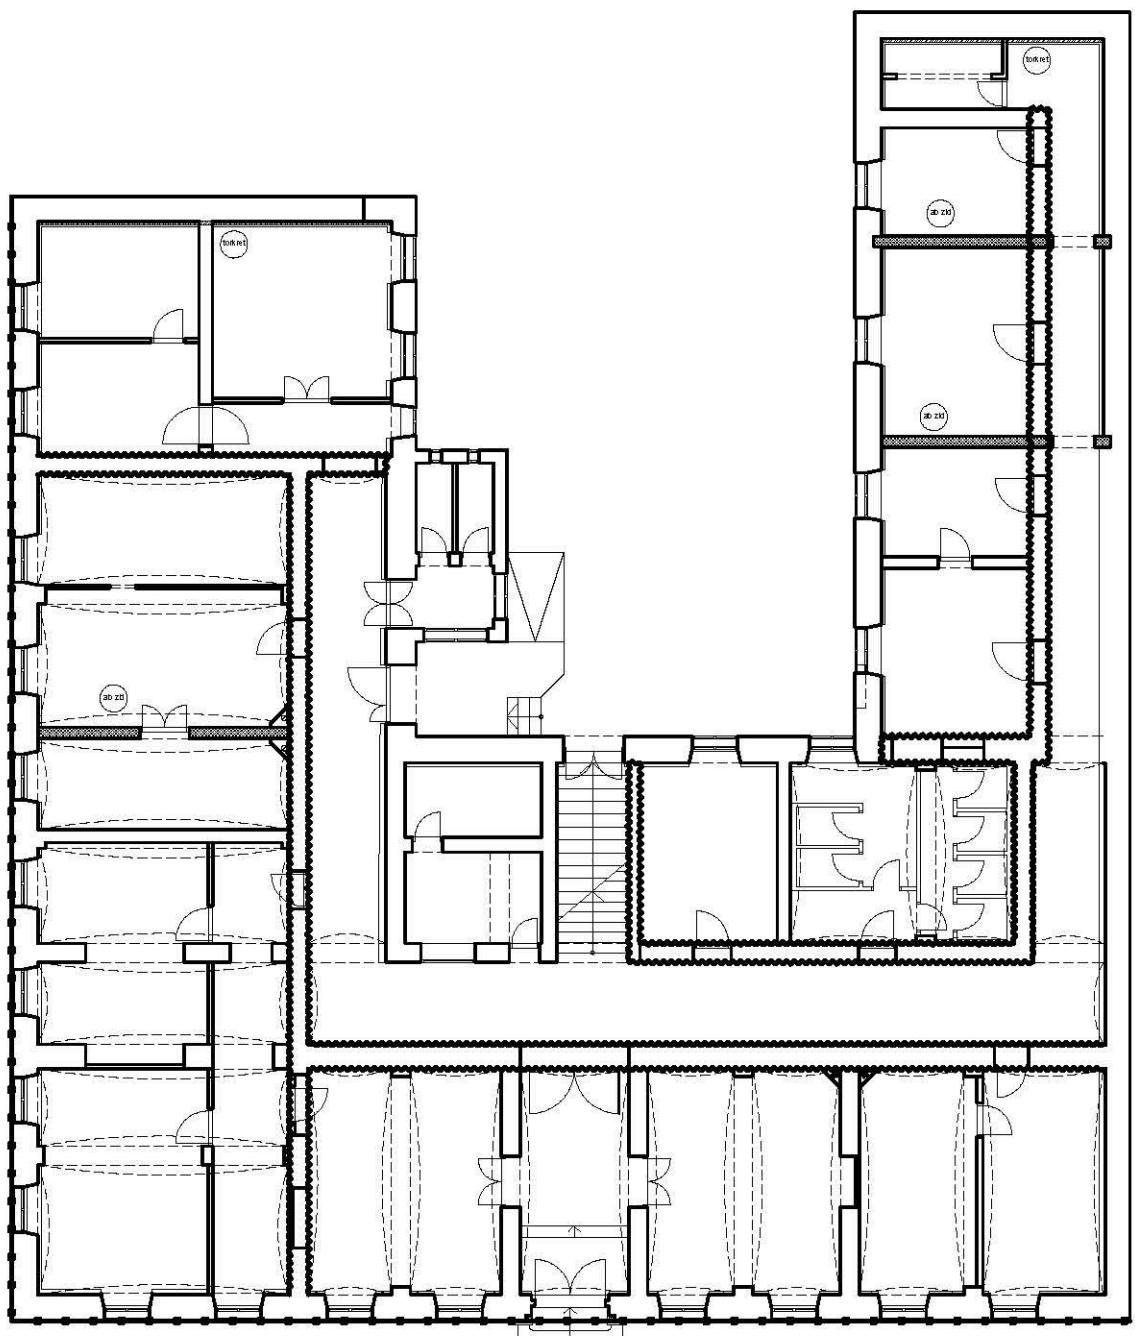

Legenda:

Novi ab zid, d= 25 cm


Jednostrano torkretiranje zidova

frcm sustav - dvostrano (oštećeni nadvoji i zidovi s pukotinama)

frcm sustav - jednostrano (uglovi zgrada, spoj zabatnih i nosivih zidova, razine stropnih ploča)

TLOCRT PRIZEMLJA
NOVO STANJE
Mj.: 1: 200



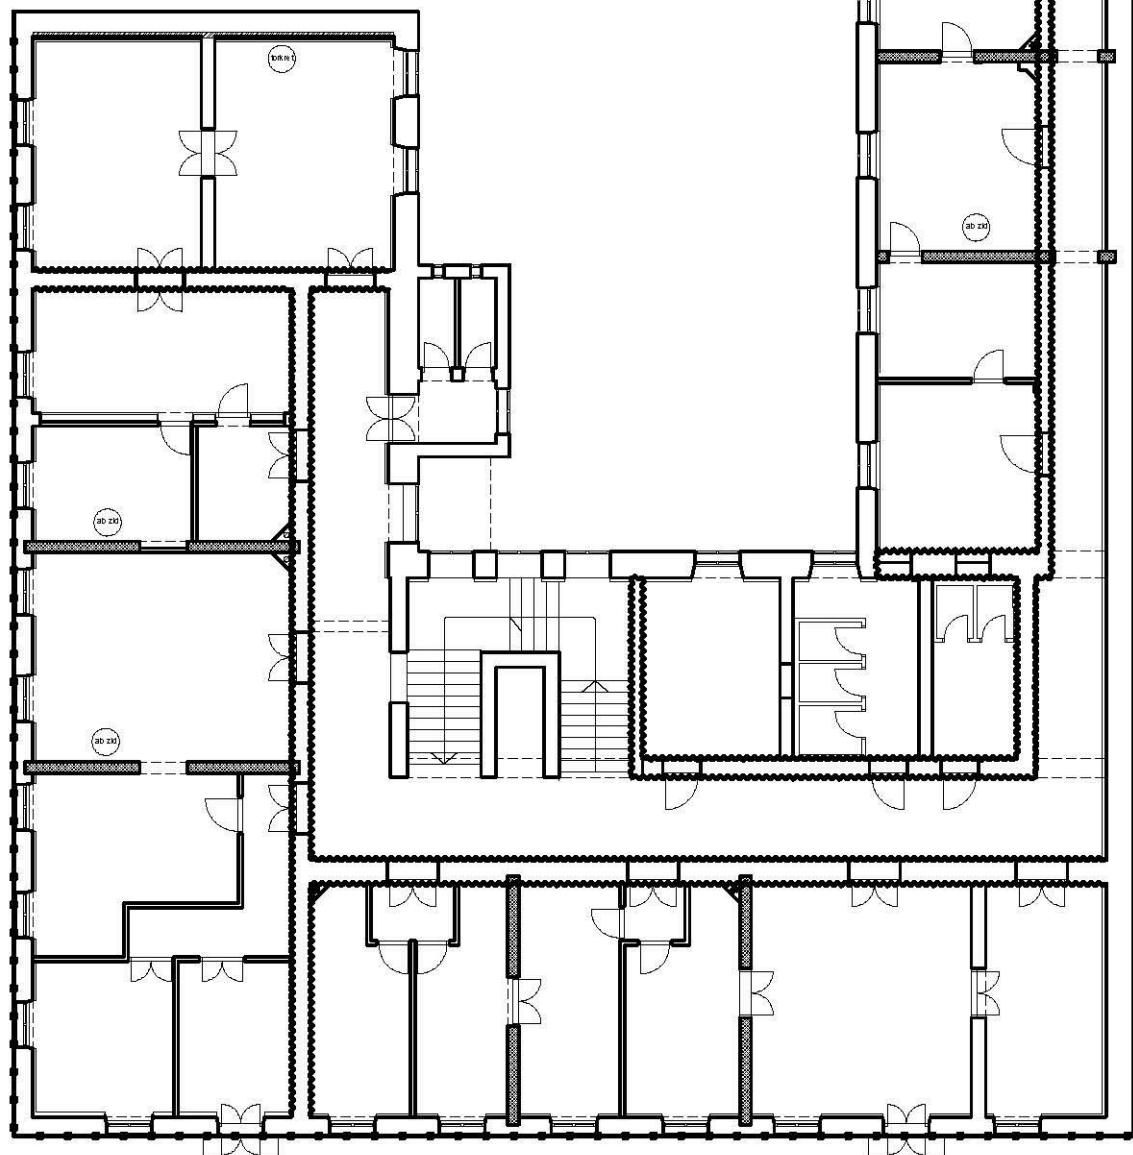

Legenda:

Novi ab zid, d= 25 cm


Jednostrano torkretiranje zidova

frcm sustav - dvostrano (oštećeni nadvoji i zidovi s puktinama)

frcm sustav - jednostrano (uglovi zgrada, spoj zabatnih i nosivih zidova, razine stropnih ploča)

TLOCRT 1. KATA
NOVO STANJE
Mj.: 1:200



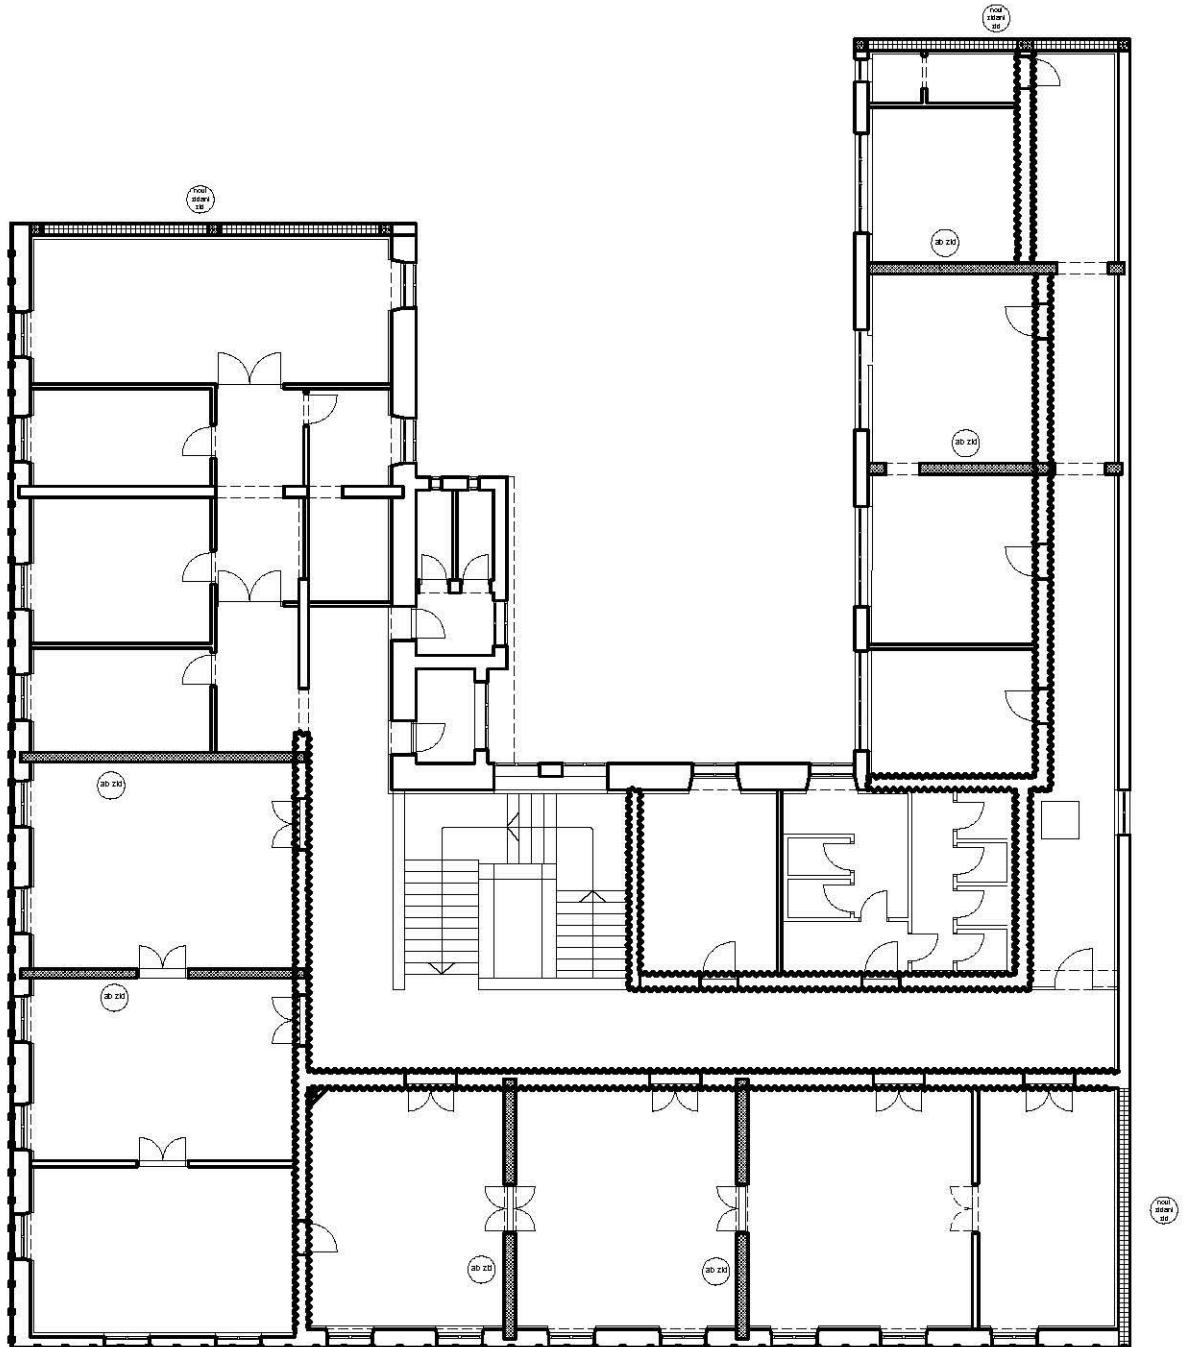

Legenda:

Novi ab zid, d= 25 cm

Rušenje i izvedba novih nosivih zidova

frcm sustav - dvostrano (oštećeni nadvoji i zidovi s pukotinama)

frcm sustav - jednostrano (uglovi zgrada, spoj zabatnih i nosivih zidova, razine stropnih ploča)

TLOCRT 2. KATA
NOVO STANJE
Mj.: 1:200



Sveučilište Sjever


SVEUČILIŠTE
SIEVER

IZJAVA O AUTORSTVU

Diplomski rad isključivo je autorsko djelo studenta koji je isti izradio te student odgovara za istinitost, izvornost i ispravnost teksta rada. U radu se ne smiju koristiti dijelovi tuđih radova (knjiga, članaka, doktorskih disertacija, magistarskih radova, izvora s interneta, i drugih izvora) bez navođenja izvora i autora navedenih radova. Svi dijelovi tuđih radova moraju biti pravilno navedeni i citirani. Dijelovi tuđih radova koji nisu pravilno citirani, smatraju se plagijatom, odnosno nezakonitim prisvajanjem tuđeg znanstvenog ili stručnoga rada. Sukladno navedenom studenti su dužni potpisati izjavu o autorstvu rada.

Ja, Mihael Namjesnik pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor diplomskog rada pod naslovom Cjelovita obnova potresom oštećene građevine javne namjene u Sisku uz usporedni proračun nosivosti i uporabivosti te da u navedenom radu nisu na nedozvoljeni način (bez pravilnog citiranja) korišteni dijelovi tuđih radova.

Student:

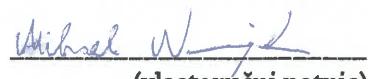
(vlastoručni potpis)

Sukladno članku 58., 59. i 61. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti završne/diplomske/specijalističke radove sveučilišta su dužna objaviti u roku od 30 dana od dana obrane na nacionalnom repozitoriju odnosno repozitoriju visokog učilišta.

Sukladno članku 111. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima student se ne može protiviti da se njegov završni rad stvoren na bilo kojem studiju na visokom učilištu učini dostupnim javnosti na odgovarajućoj javnoj mrežnoj bazi sveučilišne knjižnice, knjižnice sastavnice sveučilišta, knjižnice veleučilišta ili visoke škole i/ili na javnoj mrežnoj bazi završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice, sukladno zakonu kojim se uređuje umjetnička djelatnost i visoko obrazovanje.